

« پایش و حفاظت ماشین های الکتریکی »

مدرس : آقای دکتر یعقوبی

نویسنده : محمدرضا مهدزاده مقدم رافعی

نام خدا

نام درس: پایه و حفاظت ماشین های الکتریکی

نام استاد: جناب آقای دکتر یعقوبی

نمرات درسی: درسی کلاسیک نیست

- حضور و غیاب

خروجی ۱۵ } - پروژه درسی در قالب بیان شده
- پژوهشی بر روی موضوعات بیان شده در کلاس

خروجی ۵ } امتحان خلاصه دروسی

نمونه مثل جلسه ۹ باید باشد.

هفته هفتم: - ضرورت حفاظت ماشین‌های الکتریکی

مدیریت انواع راه‌های حفاظتی در ماشین‌های الکتریکی و عوامل تخریب آنها

هفته هشتم: - تحلیل کامل خطای قطع تخریب در ماشین‌های سگرو ل

هفته نهم: - تحلیل کامل خطای زوم از سگرو لیزم در ماشین‌های سگرو ل

هفته دهم: - مراحل تنظیم راه‌های حفاظتی قطع تخریب و زوم از سگرو ل در زیر بارها

سگرو ل - مناسب تنظیم دو گونه، راه قطع تخریب و زوم از سگرو ل

هفته یازدهم: مدیریتی در راه‌های جدید حفاظت در برابر خطای قطع تخریب و زوم از سگرو ل

هفته دوازدهم: تحلیل کامل خطای اتصال قطعه در ماشین‌های الکتریکی و راه‌های

هفته سیزدهم: تحلیل کامل خطای زوم از سگرو ل در ماشین‌های الکتریکی

هفته چهاردهم: تحلیل کامل تست مقاومت عایقی و اندامی پلی‌ازایسولان در

ماشین‌های الکتریکی و راه‌های تست مقاومت عایقی و اندامی پلی‌ازایسولان

هفته اول: مقدمه - یار توری رنی از ماشین‌های اساسی و پایه در ماشین‌های الکتریکی

هفته دوم: - ضرورت ماشین‌های الکتریکی

- اهداف کلی سیستم‌های پیشی و از پای وضوح ماشین‌های الکتریکی

هفته سوم: - مدیریتی انواع خطای داخلی و خارجی و اثرات ناشی از آنها

ماشین‌های الکتریکی

هفته چهارم: - مدیریتی آتایلز برای آتایلز نوز و نوسانات آتایلز

شیبیه‌ای و آتایلز عبور لای الکتر و مقناطیسی و آتایلز ادیو و ناسی و آتایلز صوتی

- مناسب روش‌های مختلف تشخیص خطا

هفته پنجم: - تحلیل کامل آتایلز شیبیه‌ای نایزهای محلول در روشی ترانسفورماتورها

هفته ششم: - تحلیل کامل تست های لزل یعنی روشی در ترانسفورماتورها

از برای پلی‌ایان محروم‌کننده دیری در ترانسفورماتورها

شروع درسی با نثری از واحد ۳ نثر وایرانشهر بیان شده و حوادث اتفاقی و فکری

بیان شده و ای نثر وایرانشهر بیان شده و در سال ۱۳۸۷ ویرایش

خاندانی نوشته است و سبب خسارت بالا رفتن در وایرانشهر شده است

• نثر وایرانشهر در وایرانشهر، ۱۹

خطوط ویرایش - بندهای نثر ویرایش با درخواست ویرایش

انجام تغییرات با مجوز ویرایش خارج از ویرایشگاه

خط ویرایش - عبارت است از ویرایش وایرانشهر وایرانشهر

• وایرانشهر فقط در ویرایش ویرایش شده است

با قطع این خط با خط ویرایش - بندهای نثر ویرایش وایرانشهر

با نثر ویرایش ویرایش ویرایش ویرایش ویرایش ویرایش ویرایش

20

Side

هفته اول ویرایش - تحلیل وایرانشهر ویرانشهر ویرانشهر

نثر ویرایش ویرایش ویرایش ویرایش ویرایش ویرایش

هفته اول ویرایش: ویرایش ویرایش ویرایش ویرایش ویرایش

10

15

20

Side

بنی از سیستم وارد ۴ نیز دچار مشکل می گردد.

کارخانه بعدی به مورد مطالعه قرار گرفت در کلاسی درسی؛

واحد یک سطر نیروگاه سحرمد صبح (ژنرال) الهواز بانوال (هالینگه) است

به واسطه ی بنابر شرکت GEC اندستون (ALSTOM) بوده و ارسال

۱۴۵۴ بجوهر براری شده است. علت حادثه اوراسیید

تاریخ حادثه: ۷ مهر ماه هشتاد و شش

ساعت ۱۳:۰۰: افزایشی بارها به درخواست ریاست پلی

تر و مع نابایداری در برابر ۲۵۴ درجه سلسیوس

تریب بریل و نوربین

عدم قطع تولیدی

اقدام به تربیه از طریق بریکرهای ژنراتور، GCB

ورود بخار به تولید علیرغم تربیه به علت جام بودن بنی از والورهای ۱۰،

اور اسید

اینی رفت کاملاً اکسیدر، طبقه بیننده و برنده ها و کلیه مختللات، رور و واستاتر

یکی از خلع خطوط فوق و خطوط ایرانتیو - اعلان و خانی - اعلان به علت

بارز بارو طولانی بودن خطوط نوسانی شده و هر دو خط با هم کلر، له های

خفاطی قطع شده اند

با قطع این ارتباطات شبکه باقی مانده به صورت یک جزیره درآمده است.

این شبکه زیرکرای شامل نیروگاه های هرنگان و ایرانتیو و پست ها و خطوط

موقع در این شبکه با تولید حدود ۹۲۸ مگاوات و مصرف حدود ۵۵۵ مگاوات است

فرکانسی افزایش یافته و واحد ها با افزایش فرکانسی عودله شده و کلاً از مدار خارج

می شوند

به علت بالا بردن تولید نسبت به خوف و افزایشی فرکانسی کلیه واحد ها

کلر د، له های خفاطی از مدار خارج شده اند

به دنبال حادثه فوق واحد ۳ دچار حادثه شده و مقتضی آن و بدلیل شستی

روشنی و واحد در چار استی سوزی می گردد، به دلیل سترک بودن و نزدیکی

زنگنه در اینجا در مورد یکی از عوامل اصلی دیر گسترش حادثه با سایر قسمتها

بورد

از دهه هشتاد میلادی تست رینتد رینتد های با تریب ۵ دهه دوم و

۱۸ دهه منظر به علت ایجاد و گسترش ترکهای ناشی از خوردگی ششی

(STRESS CROSSIN CRACKING) شکست های ناشی که باز زنگنه را باعث شکست

از آن تاریخ توجه جدی به استفاده از رینتد رینتد های با تریب ۱۸ دهه

کریم و ۱۸ دهه منظر شده است . با ساسی آچار در سال ۱۹۹۱ عجمه

رینتد رینتد های با تریب ۵ دهه دوم و ۱۸ دهه منظر که در زنگنه های

تیرت GE که با برده شده بودند باریک گردای تست و ترک ناشی از

خوردگی ششی و یا رینتد در انتخاب شده شده است .

تحلیل مندرجات حادثه اور اسید توربین / زنگنه ، واحد یک شار

درینکه اول حادثه نیروگاه زنگنه را می توان درجه سطح اولیه و نتیجه میانی

میانی و درجه های مطالعه کرد .

- در سطح اولیه ناپایداری بود

- در سطح نتیجه میانی باز ماندن یکی از کما ووزر والوها و استاپ والوها در رینتد

و بود بخار به نزد رینتد

- در سطح میانی باز نکردن بکترهای زنگنه (C) و (D) و بروز اور اسید

- در سطح رینتد ای زنگنه به نظر رسید عامل اصلی گسترش حادثه بود با شکست

رینتد رینتد زنگنه در جهت توربین

برای بهر وهای که از زنگنه رینتد رینتد است از برای خود بیرون

آنها که در یک تغییر شکل بسیار شده شده بود . انتخاب هر چه در اول درون

از زنگنه و نیز در سطح شکست قطعات ، کما ووزر و لیبیدگی پوسته خارجی

به هر بلایی حادثه اشفاق افتد و سیستم‌های حفاظت به درستی کار نکرد باید تحلیل

حادثه به درستی انجام شود و اگر کارها به جرات رفتن شود

حادثه دیگر حادثه پست خود در سطح که در CT ها اشفاق افتاده و به دلیل

نقص در CT سبب اشفاق کوتاه شدند و بر یک هم در برابر یک بیخ بنال

دیگر آسیب شده است

سیستم‌های مانیتورینگ و پایش باید به درستی عمل کنند تا جلوی حادثه گرفته شود

حادثه دیگر خطای از حوادث برآوردی دقیق افراد بوده است به عنوان مثال

در نیروگاه مسعود در بررسی بریکر و تحویل روغن، روغن جدید از انبار

آورد شده بود و روغن دارای رطوبت بوده است و به وسیله خشک کردن طی

شده بود و روغن رطوبت داشته است و سبب آتش زدن بریکر شده است

حادثه دیگر ترانسفورماتور پست کمال در شهر نیشابور

علت حادثه به دلیل اشفاق کوتاه دافنی اشفاق افتاده است و حادثه بر روی

ترانسفورماتور ۱۳۲ کیلوولت ۳۵۵۷۸۰ درست کمال شهر نیشابور است

به دلیل اشفاق کوتاه دافنی سبب خطا شده است و قطارت اشفاق کوتاه

سبب شلختن فلنج زیر پوسینگ شده و قدرت اشفاق کوتاه به قدری زیاد شده

که پوسینگ را از پای خود کنده است و علت حادثه بروز چند قطعه آب

به داخل ترانسفورماتور و پایی بودن قدرت عایقی و در نهایت اشفاق به بدنه

منبع داده است

زمانی که حادثه ای به وجود میاد و اگر حادثه به درستی تحلیل نشود چاره حادثه اشفاق افتاده

حادثه پست کمال ۲ الی ۳ مرتبه تکرار شده است چون تحلیل حادثه هم بوده و

بنابراین در واقعیت خطا در چار حادثه شود و باید مانیتورینگ به درستی انجام شود

• عملکردی سیستم‌های پایش وضعیت ۳ هدف عمده این سیستم را

① ② ③

دنبال می‌کنند. هر کدام از این هدفها شامل چند نکته کلیدی می‌باشند در ادامه

آمده است.

۱- اهداف ایمنی:

✓ انحراف ایمنی و کاهش اختلالات و ندرانی کارکنان سیستم.

✓ کاهش خطرات و صدمات در محیط زیست با شناخت به موقع پیوسته

۲- اهداف اقتصادی:

✓ کاهش هزینه‌های کارکرد توسط مراقبت منظم و دقیق

✓ کاهش تعداد کارکنان مراقبت

✓ کاهش هزینه‌های خروج از مدار با برنامه‌ریزی بهتر قطع مدار برای مراقبت

✓ برنامه‌ریزی صحیح برای جلوگیری از تداخل غیرخواسته با توجه به شناخت وضعیت غیرمورد انتظار

• مواردت دیر با ورود حیوان به قسمت برق که ورود مکرر سبب خطا شده

علوگاه برآند باید دقت به حوادث الکتریکی و مکانیکی کرد باید دقت به ورود

حیوانات هم کرد. به عنوان مثال ماری که روی بریل رفته بود در پیست

سبب اتصال کوتاه بریل شده که بریل را قطع سوزی شده است

در قسمت پایش باید دقت به عوطلی مثل با انسانی، حوادث داخل شبکه و عوطلی

حیوانات مختلف که سبب حادثه می‌شوند هم وجود دارد

HYDRAN

سیستم حفاظتی

• سیستم HYDRAN سیستم پایش وضعیت است برای بازه‌های داخل ترانسفورماتور

• سردر داده به صورت کامل بیان می‌شود که وظیفه آن تحلیل گران‌های دانی

• ترانسفورماتور بوده و با استفاده از گران‌های دانی ترانس و تحلیل آن به خطای عمده

فشرتی یابد. در طی بیست سال گذشته تعداد قابل توجهی از تحقیقات

و مطالعات برای خلق روشهای موثر پستی در زمینه های مختلفی انجام شده است.

این سیستم تحقیقات و توسعه روشهای عیب یابی از این واقعیت ناشی می شود

که هیچ روشی نمی تواند به صورت عمومی برای همه کارها مناسب باشد.

زیرا رابطه بسیار زیاد و متغیری در یک سیستم وجود دارد باید آنها را هنگام طراحی

سیستم های پستی در نظر گرفت.

از طرف دیگر با ظهور و تولید سیستم ها و تجهیزات جدید و سیستم های پستی نیز باید

مناسب با آنها طراحی شوند. از این رو چالشی ها و فرصت های فراوانی برای

مهندسی و محققین برای مطالعه و بررسی پدیده ها در این زمینه وجود دارد.

توسعه و رهنمودهای گوناگونی و مربوط به تکنولوژی تشخیصی خطا در مورد نوع و

سایر ماسکین و رابطه بهره برداری (بارداری) و در دسترسی بودن وسایل

۳- اهداف فنی

از اینجاست تا بلیست اهمیتها و عنبر و سبک

بر دست آوردن اطلاعات فنی با انجام عملیات است اما نه برای پیگیری

و انحرافی عیب

بجای سازی عمل در عنبر و سیستم با توجه به شناخت بار اندازهای موجود روی

عنبر و سبک

بدست آوردن اطلاعات کمی در مورد نحوه رفتار سیستمها تا بل اندازگیری منفی

منفی کردن وابستگی های بین الیهات قابل اندازگیری و عوامل زمانی مناسب برای

اندازگیری ها

در حقیقت وظیفه اصلی سیستم های پستی و رفعیت و اشتکارسازی علایم اولیه است

عیب جدید به وجود آمده در سیستم مورد نظر است قبل از این که عیب

جله قبل به ضرورت سیستم های پاشی علت لرزه و سبب خسارت شدید به سازه ها و

ساختمان و تجهیزات است. اتفاق می افتد و سبب اورا میسر است شد در نیروگاه ابراسکو

و پس برانستم به سبب دیدنی بر شیف های ۱۴۵۴۷ و ترانس قدرت در دست

کمال الملک نیشابور، توره های مست ۷۵۴۷ ترانس مدله ریز دکلر مستقی شده

بودند. این توره های شکسته ها با مثل توضیح داده شد که علت تخریب به دلیل لرزه

و سبب خطا شده بود.

این حادثه به دلیل یک مشکل ساده و سهل انگاری منساب اتفاق افتاده بود

سوال ۱: آیا می شد بلوی حادثه را بگیریم و این حادثه اتفاق نیفتد. بهاء الیه با پیرنگ

را داشته بودیم مثل دستگاه HYDRAN می توانستیم جلوی حادثه را بگیریم بدون

دوند تولید گاز در ترانس در دسترس می بود در این دستگاه مقدار گاز و رنده گاز در

ترانسفورماتور برای ما به نحایی داده اند اگر در این ترانسفورماتور می دستگاه را داشته

این مشکل حاصل نمی شد و این حادثه جلوگیری می کردیم.

اندازه گیری و قدرت چیست و چه دارد. معنی باید اینجا را در طراحی سیستم های

بلایی در نظر بگیرد.

نصب آنها آغاز شد. با توجه به مناقشاتی از نوع تراشی ها از مدار تغییر در

دست رفتن بار و ایجاد گامهای درشت، گامی قابلیت اطمینان شعله و

همچنین خسارتی که در اثر وقوع خطا در تراشی ها به تجهیزات شعله مجموعی به

خود تراشی ها واردی گردد این برنامه با جدیت دنبال شد و برآورد اولیه نشان

داد که هزینه این پروژه حتی کمتر از برآورد خسارتی است که به دو تراشی صورت

گرفت عدم استفاده از این سیستم وارد می شود.

و ایده اصلی تولید سیستمهای پایش گازهای مطلق در روغن ترانسفورماتور خازن

شد و ارسال ۱۹۹۱ شروع به نصب بر روی تجهیزات شده است.

در سال ۲۰۰۸ H2ORAN در پستهای همگام ۴۵۵KV و ۲۳۵KV

نصب هست و پستهای که دارای اهمیت بیشتری می باشد این تجهیز

به صورت آنلاین و بر خط وضعیت ترانسفورماتور را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد

و نوع حوادث در تجهیزات قدرت مثل ترانسفورماتورها و یا اتصالات و یا الکترودها

و یا به اشتباه نا پذیر بوده است به دلایل مختلف از جمله عدم توجه اپراتور و

بخشهای مورد سیستم خلای پایش و به خصوصت هفتی پیدا کرده و مبرای تعمیر

باید تعمیر روزه و منابع هزینه ای در این راستا مد نظر قرار گیرند.

با توجه به موارد بسیاری از این نوع حوادث در ایران و دیگر کشورهای جهان

می توان اشاره کرد. به عنوان مثال ارسال ۱۹۷۵ برادر خطا در برخی از تراشهای

قدرت خدیدی مورد در تارست تامین انرژی الکتریکی Hydro-Quebec

گازها این شرکت تعمیر گزشت اقدام به اندازه گیری گازهای مطلق در روغن

ترانسفورماتورهای قدرت بنوعی در مراحل اولیه تستر خطا نماید و به این

ترتیب سیستمهای پایش گازهای مطلق در روغن متولد شدند. اولین سیستم

پایش از این نوع و در آمریکای شرقی در سال ۱۹۸۹ طراحی و ارسال ۱۹۹۱

روش عایق‌ریختن نه برای ترانسفورماتور اشتراک می‌شود باید متناسب با ساختار ترانس باشد ولی از این روش ها که متناسب با ساختار می باشد روشی انتخاب می‌شود

مطلوبه در روش می باشد
 ۱- آزمونهای کنترل کیفی و بازکردن و ترمیم رانجی و روشی و ضرورت
 ۲- آزمونهای الکتریکی
 ۳- آزمونهای مکانیکی

«DGA» : (Dissolved Gas Analysis) در روشی

- ۱- تهیه و آزمایش گاز لکه و ترمیم
- ۲- تولید گاز در ترانسفورماتورهای قدرت
- ۳- روشهای مختلف انتخاب گاز لکه و ترمیم
- ۴- نمونه گیری برای گاز لکه و ترمیم

و به اتاق کنترل وضعیت را انتقال می دهد.

باتوجه به ساختار و اندازه به خود تجهیز و تاسیسات جانبی اهمیت سیستم های

و تاسیساتی وضعیت سیستم از پیشگامی، ساختار، روشی شود.

در حقیقت وظایف اصلی سیستم های تاسیسات و وضعیت ساختار سازی اعلام اولیه

کمیاب جدید به وجود آمده در سیستم مورد نظر است قبل از آن که عیب لکه ترانس باشد.

تاسیساتی های الکتریکی از پیشگامی هم تشکیل می شوند که عبارت اند از:

۱- مدار الکتریکی که شامل سیستم های حاد در تاسیسات الکتریکی می شود.

۲- مدار چرخه طبیعی که شامل هسته های طبیعی و مغناطیست مرتبط به آن هست.

۳- عایق به که مورد استفاده قرار می گیرد.

تاسیسات و عایق‌ریختن بست به ساختار تاسیسات مورد استفاده قرار می گیرد.

به عنوان مثال در روشی در ترانسفورماتور بخشی عایقی و فنک سازی را دارد پس

بادست به کارها احتیاج نازداریم بدست کارهای در اجتماع رینی است

از جد و بر بنی | مثل همان ، آنان ، استیلن ، استیلن ، نهانی از و غن است و

البرية لا روض السدرين ودي السدرين ناسي ازجنديه نائند وطلو

است یعنی با غنای داخل از منظر به تصور وقتی تحت تنش و غلظت قرار می گیرد باز منظر بسیار

و سی السید لرین تولد ہی سور . دقت نمایند بقوله لا ارحا منشاء حیدر و لرینی

دارند یعنی با زهای هستند از بندگی و این حاصل می شود

د
منابع تولید را در اختیار داشته باشد :

۱- تولیدات، به خاطر روند عادی سری در ترانسفورماتور

۲- تولیدات، حقایق موجوده السید اربین و دی السید اربین در حدیث عام روایت نمودند - را بنظر ما اثر نماند

۲. کتابهای موجود ۱. خطای جلی

۴- تا: های حاصل از السید سیول، و غیره

۵- با های تولید شده در بند قبلی

۹- اعلیٰ حاکم ناسی از اعلیٰ

الحاج محمد بن عبد الله

✓

السيران ✓

سپترول

دري السيد لارین ✓

مؤرخ السيد ارين

$(C_r H_e)$ انجین ✓

$(C_2H_4)_{0.5}$ ✓

متان (CH₄)

$$(C, H) \text{ optimal}$$

مادر باشند از آن جهت می توان به نسبت کار - براد مادر را می شناسد و کردار

بعد از زیادت طراح می شود - در رانسنفور مایکروسکوپ های الکترونیکی مانند تست

اتصال لوله و است یکدست سیم پیچ و پیوستن لوله های تنب چمبر و سه

روی مدار الکتریکی انجام می شود.

به صورت کلی مجموعه کار در داخل ترانسفورماتور تولید می شود. مجموعه ای اول **شماره**

سلولزی دارند و از کاغذ و چوب متصاعد می شوند. یعنی کارهای دی الید کریلین و

مصرف الید کریلین. در واقع کارهای دی الید کریلین و **مصرف الید کریلین** شناسی شیمی

وارد کار چوب و کاغذ می باشند.

مجموعه ای دو کارها کاغذی **هیدروکربنی** هستند. یعنی از روغن متصاعد می شوند. کارهای

مانند اتان، متان، اتیلن، استیلن، هیدروژن و ...

مقدار و روش این کارها نشان می دهد بر روغن می باشد.

تعداد: چرخه ساختار، ماسین های الکتریکی

ماسین های الکتریکی به صورت کلی از ۳ قسمت اساسی تشکیل شده اند عبارتند از:

۱- مدار الکتریکی: که شامل سیم پیچی ها در ماسین های الکتریکی می باشند.

۲- مدار مغناطیسی: که شامل هسته ماسینی و مغز و هسته مربوط به آن می باشد.

۳- عایق: مورد استفاده در ماسین های الکتریکی

در ماسین های الکتریکی با توجه به این ۳ دسته از مدار و روش های مختلف می بتوانند

و فضا قوت به صورت عملی پیاده می شود.

به عنوان مثال در یک ترانسفورماتور قدرت و هسته و سیم پیچ در داخل روغن غوطه ورند

که برای عایق سازی سیم پیچی های ترانسفورماتورها و از کاغذ و چوب استفا داده می شود

بر روغن نیز تحقیق عایق و خفک کشنده در داخل ترانسفورماتور را بر عهده دارد و لذا روش های

می توانند که بر روی ترانسفورماتورها پیاده می شود و باید متنا سب با این

و احتمال هم دارد در این عامل زمانی خطری ترانس را تهدید کند که این مشکلات

سبب شده تا محققین به بحث پایش آنلاین مثل دستگاه HYDRAN و

چند مکالمه بروند.

به در نمونه برداری روغن نباید روغن در محلی نور خورشید قرار بگیرد.

به جایگاهی که بعد از نمونه گیری به وجود می آید را نباید تخلیه نمود.

به نمونه روغن نباید بیش از ۷ روز در آزمایشگاه بماند. در غیر این صورت صورت طبق استاندارد بعد از نمونه برداری روغن در آزمایشگاه کارهای مختلف را استخراج کرد که باید توسط

روغن های تشبیهی دهیم چه خطای اشتقاق افتاده است.

روغن های مختلف آنالیزهای کارهای محلول در روغن

۱- روغن های کارهای کلیدی

۲- روغن رانبر

۳- روغن دو زنجیر

۴- روغن دول

IEC C57

و IEC 60599

بر اساسی استاندارد

تکنیکس آنالیز تحلیلی ترانسفورماتور نمونه روغن استخراج می کنند و این نمونه روغن به صورت

آنالیزی گریه می شود در منابع به پست هوشی با یک سال بسته به جدول غیر و نگهداری

معلقین مایع کرده و در برش های خاصی نمونه روغن را گرفته و نمونه روغن باید به

آزمایشگاه منتقل شود و در آزمایشگاه این نمونه روغن تبدیل می شود که کارهای مختلفی

حل شده در نمونه روغن بدست می آید با استفاده از روش های مختلف و جدول

تحلیل مختلف و تحلیل کارهای موجود در روغن می تواند اطلاعاتی را در وقت مورد

این روشی آنلاین است و دارای ایرادی هست و در محدوده زمانی

شش ماه یا یک سال یک مدت زمانی را داریم که ممکن است خطای ایجاد شود و

فروست را نداشته باشیم و یک سری دیتاها در این مدت الزمین رود و ایراد دیگر باید

به یک پست های مهم ترانس های مهم دارند مایع را که و بهتر اینم

نمونه برداری کنیم و در کشور برای مایع ایران در هر استان پست عامر تابع شود

Overheating of cellulose	Carbon monoxide (CO)	Large amount of CO and CO ₂ Hydrocarbon gases may exist.	CO: 92%
--------------------------	----------------------	---	---------

در روش دورنبرد - اینست گازها استفاده کردند.

Ratio	$\frac{CH_4}{H_2}$	$\frac{C_2H_4}{C_2H_6}$	$\frac{C_2H_2}{C_2H_4}$	$\frac{C_2H_2}{CH_4}$
Thermal decomposition (hot spots)	$> 1/10$	< 0.75	> 0.4	< 0.18
Electrical discharges (electrocorona)	> 0.1	> 0.175	< 0.4	> 0.13
Corona	< 0.1	not significant	> 0.4	< 0.13

در روش دورنبرد - در روش دورنبرد - در روش دورنبرد

روش های تحلیل متفاوتی وجود دارد و متفاوت است زیاد برای وایست وجود دارد

روش های مختلفی برای تحلیل وجود دارند از جمله: ۱- روش گازهای لیدی ۲-

روش رابرتز ۳- روش دورنبرد ۴- روش سلول دکل ۵- روش به مقدار گاز یا

بسته به روش گاز یا نسبت به روش رابرتز ۳- روش دورنبرد ۴- روش سلول دکل ۵- روش به مقدار گاز یا

است. چون حالت های رویش های بیان شده ممکن است دقیقاً در عمل

مثلاً در روش گازهای لیدی: بر اساس آنک، کرونا و متیلنیتری " گرم شدن بیش از حد"

روغن و گرم شدن بیش از حد و وجود گازهای لیدی که از آن بزرگ به وجود می آید

استیلن می باشد که گاز لیدی که از کرونا و متیلنیتری " به وجود می آید هیدروژن است"

گاز لیدی که از گرمای بیش از حد بر روی روغن به وجود می آید اتیلن است و

گاز لیدی که از گرمای بیش از حد لاند وجود به وجود می آید متیلنیتری و

دی الیدرین است. گازهای دیگری هم داریم ولی در روش گازهای لیدی

فقط به گاز اصلی اشاره می کند

Fault	Key gas	Criteria	Gas percentage amount
Arcing	Acetylene (C ₂ H ₂)	Large amount of H ₂ and C ₂ H ₂ , and minor quantities of CH ₄ and C ₂ H ₄ . CO and CO ₂ may also exist if cellulose is involved	H ₂ : 40% C ₂ H ₂ : 40%
Corona (PD)	Hydrogen (H ₂)	Large amount of H ₂ and some CH ₄ with small quantities of C ₂ H ₄ and C ₂ H ₆ . CO and CO ₂ may be comparable if cellulose is involved.	H ₂ : 80% CH ₄ : 13%
Overheating of oil	Ethylene (C ₂ H ₄)	Large amount of C ₂ H ₄ less amount of C ₂ H ₆ , some quantities of CH ₄ and H ₂ . Traces of CO	C ₂ H ₄ : 63% C ₂ H ₆ : 20%

• منابع خطاهای رارتی :

۱- افانیه باریری

۲- خنک کشنی ضعیف

۳- نقاط اتصال نامناسب

• منابع خطاهای الکتریکی :

۴- طرانی نادرست رارتی

۱- افانیه ولتاژها

۲- طرانی نادرست سائتر عاتی

۳- عدم وجود دقت در تولید

روشنی در ترانسفورماتور مانند خون در بدن انسان هست نه در زبان انسان چهاری به

باید به سیماسا مواجعه کرد که خون هوردا اینزوا را می گیرد و در ترانسفورماتور هم جوش لوله

بوده که اطلاعات شامل فالت و خطا در دایره روشن دیده می شود

نکته: ۳ پایه اصلی برای روشن داریم:

۱- پاراشینک (Paraphenic)؛ این روشی در ترانسفورماتورهای توزیع استفاده می شود

اشتاق سیمند و لمی پس و جیشی می شود و بولن تغییر انرازا چشاست هست ایمن

روش ها را با لیک روش های هور سهند مثل سبله های عممی و انواع مختلف سبله های

عممی که به سطلق عاوری و سه تغییر می کشندی به وجود خطا در داخل ترانسفورماتور می برد

• خطاهای قابل تشخیص توسط اتا اینزوا ناهای محلول در روشن :

۱- خطاهای الکتریکی

• تخلیه فزنی

• قوس الکتریکی با انرژی کم

• قوس الکتریکی با انرژی زیاد

۲- خطاهای رارتی

• کمتر از ۳۵۵ درجه سانتیگراد

• بین ۳۵۵ تا ۷۵۵ درجه سانتیگراد

• بیشتر از ۷۵۵ درجه سانتیگراد

همانطور که میدانیم، رانندگی با ماشین به یک مهارت است و باید در

مکانهای مختلف و با شرایط مختلف رانندگی را یاد گرفت.

این مهارت را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: رانندگی در شهر و رانندگی در جاده.

رانندگی در شهر به دلیل ترافیک و پیچیدگی‌های آن، نیازمند تمرین و تجربه است.

در حالی که رانندگی در جاده به دلیل سرعت بالا و دید دور، نیازمند تمرکز و احتیاط است.

برای یادگیری این مهارت، باید در یک مدرسه رانندگی ثبت‌نام کرد و دوره‌های آموزشی را گذراند.

پس از گذراندن دوره، باید در یک آزمون رانندگی شرکت کرد و پس از قبولی، مجوز رانندگی دریافت کرد.

در نهایت، باید همیشه با احتیاط و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، در جاده‌ها و شهرها رانندگی کرد.

این مهارت نه تنها برای سفرهای شخصی، بلکه برای کارهای تجاری و خدماتی نیز بسیار مفید است.

بنابراین، یادگیری رانندگی یک سرمایه‌گذاری است که می‌تواند به شما در زندگی و کارتان کمک کند.

موفق باشید.

ارسال ۱۹۷۸ برای روز چهارشنبه از طریق پست در شهر تهران

این روش استفاده از عایق کتری دارد و از قیمت پایین به دست می‌آید.

۲- نفتناک (naphthenic)؛ در زانهای قدرت استفاده می‌شود و قدرت

عایقی بالایی دارد.

۳- آروماتیک (aromatic)؛ ترکیبات کربن دارد و تا حدود سال ۱۹۸۰

استفاده می‌شوند ولی به دلیل سرطان‌زا بودن، در حال حاضر استفاده نمی‌شود. نام دیگر

این روغن‌ها، روغنهای سنگین یا آلوده به PCB است.

نکته: در برخی از زانها (زانهای قدیمی BSC) برای تشخیص تخریب می‌توان از

برای جمع‌شدن گاز تعبیه می‌کردند. پس با آتش‌زدن این گازها و رنگ سفیدهای

به وجود آمده به صورت تخریبی می‌توان وجود خطا و نوع خطا در داخل زان را تشخیص داد.

همان‌طور که می‌دانیم، رانندگی با ماشین به یک مهارت است و باید در

مکانهای مختلف و با شرایط مختلف رانندگی را یاد گرفت.

بازار می دهد و سببی با گاز و موتورانی دقیق تر ترانس را مورد بررسی قرار می دهد
و از ترانس شکل داشته باشد سریع از مدار خارج می کنیم.

دستگاه دیگ هیدرولیک (گازدار GE) است و دارای دستگاه یک مجهزهای

از گازها را به مای دهد و ۱۵۵ درجه هیدرولیک H_2 و ۱۸ درجه منوالیترین CO

۸ درجه استیلین (C_2H_2) و ۱۸ درجه استیلین (C_2H_4) را می دهد و

setting روی دستگاه میزنیم و در نهایت اگر مقدار رطوبت از آن عدد بیشتر شد

هیدروکال (آبانی)

$H_2 \rightarrow$ هیدرولیک

$CO \rightarrow$ منوالیترین

setting Alarm

یادآوری را خواهد داد.
هیدرولیک (گازدار GE)

$H_2: 150 \pm 5$
 $CO: 18 \pm 5$

استیلین (C_2H_2) ۸ ± 5
استیلین (C_2H_4) ۱۸ ± 5

تایم انتری الکتریکی Hydro-Quebec گازدار و این شرکت تصمیم

گرفت اقدام به اندازه گیری گازهای مطلق در روغن ترانسفورماتورهای قدرت

مخصوص در مراحل اولیه تستی خطا نماید و بدین ترتیب سیستم های پایش

گازهای مطلق در روغن متولد شدند.

نکته: نیروی ناشی از اتصال کوتاه علاوه بر تنش های داری تولید نیروی (تنش)

کماشکی شدیدی نیز می کنند.

در ترانس های $400 kV$ و $230 kV$ شکلی برق ایران دو نمونه از این دستگاهها

به نام هیدرولیک و هیدروکال نصب می باشد. در این دو دستگاه با استفاده

از نسبتی از گازها **مغفط** **التری** برای بزرگ بردار ارسال می شود که در ادارات

تشریح می کرد

دستگاه هیدروکال و آبانی فقط ۲ گاز را تشخیص می دهد و گاز هیدروژن غایب

طرازهای هیدروکربنی و گاز منوالیترین **مغفط** **التری** سلولهای و دستگاه

نویسنده دستگاه Online همسایه در در یک ترانس صادر کرده باشد. از این رو باید آن ترانس به صورت کامل تحت رسیدی قرار گیرد. باتوجه به اینکه دست دستگاه های Online ازان قیمت کم می باشد، لذا هر سه گاز متوترانی ۶ ماهه یا یکساله بسته به شدت آلودگی و اهمیت ترانس باید یک هفته یا هر چند روز کنترل گردد و ترانس کاملاً تحت کنترل باشد. دقت نمایید که در شرایط یک شبکه در برخی از شهرها امکان ازمایش خارج کردن ترانس وجود ندارد و باید به صورت مستمر به عملکرد تغییر نظارت داشت تا در وقتی مناسب عملیات اطمینان انجام شود.

نکته بسیار مهم در تنظیم setting: همواره در کارهای عملی بهترین کار برای بررسی عملکرد یک تجهیز همانند عملکرد آن با تغییرات مشابه موجود می باشد. در واقع عوامل مختلف در این عملکرد دیده شدند. عملی مانند ارتفاع از سطح دریا و درجه وارستگی و بار

مطالعه و ...

فرصت کنید گاز متوترانی را انجام دادیم و در سلامت ۴ گازهای زیر را داریم

گاز متوترانی

در سلامت

H_2 : ۱۰۰ ppm	$\frac{1}{100} \times 100 = 100$
CO : ۵۰ ppm	$\frac{1}{50} \times 100 = 2$
استیلن : ۷۰ ppm	$\frac{1}{70} \times 100 = 1.4$
اتیلن : ۴۰ ppm	$\frac{1}{40} \times 100 = 2.5$

setting مناسبه ۱۱۵،۴ ppm →

Alarm → اگر بالاتر برود

اگر عدد بالاتر از setting برود دستگاه آلودگی دهد و متوجه می شویم که داخل ترانس

فجری اتفاق می افتد

در دستگاه های online مانیتورینگ گاز در میگردنی روغنی در ترانسفورماتور

نمونه می شوند و با سبزی از گازها که با مقدار setting مناسب می شود به جبهه برادر

Alarm می دهد.

در داخل ترانسفورماتور که برای لحاظ های مختلف ولتاژ خط های می شود. ستاوری در این ولتاژ تعبیه شده که با عملکرد شناور ترانسفورماتور از مدار خارج می شود.

این ولتاژ با ولتاژ ناهمبانی روغنی نیز عملکرد دارد. در واقع ولتاژ ناهمبانی روغنی ناشی از CaH_2 موجود در ترانس می باشد.

از آن جایی که تولید گاز در ترانسفورماتورها به عوامل مختلفی مانند پیری ترانسفورماتور و فرسودگی ترانس و دمای محیط و بار منطقه و ارتفاع از سطح دریا و سه بستگی دارد و مخرب کار برای setting این است نه اطلاعات برای یک دوره زمانی مثلاً بیایا یک ماهه جمع آوری گردد و سپس setting تنظیم شود.

نکته: دیتا های نه به صورت online و به صورت دقیق نوع CaH_2 ترانس را شناسایی دهند نیز وجود دارند ولی بسیار ران قیمت هستند.

نکته سیم رهم: یکی از ولتاژهای بسیار مهم در ترانسفورماتورها و ولتاژ شناور ولتاژی برای یک شیب CaH_2 **ولتاژ بوخلفتس:** در بین تانک ترانسفورماتور و لندرا شناور ولتاژی برای یک شیب CaH_2 .

چنانچه این ولتاژ عملکرد داشته باشد و حتی عملکرد کاذب و دستور العمل این است که به هیچ وجه بازگزی برقی دار نشود داده نشود تا توسط گروه متفحصی و

تفحصی به طور کامل بررسی شود. این ولتاژی طرازی شده است که آن ولتاژی به وجود آمده

رانش باید تعریف کرد و به تعبیری عمر رانش به پایان رسیده است.

DP : ۱۴۵۰ - ۱۵۵۰ ← کاغذ نو

DP : ۲۵۰ → کاغذ کهنه و پیر

تست فورفورال برای تشخیص ageing (سلفورانی) صورت می‌گیرد.

به اثر کاغذ نو با کاغذ کهنه تفاوت بسیار کمی در استقامت بیشتری بوده و کاغذ

کهنه رسته‌های سلولوزی از هم لایق می‌شوند و در عایق کاغذی با لایچه‌ها

استقامت کمتری عایق کم می‌شود به علت شکسته شدن زنجیره‌های سلولز

و اندازه گیری میزان پیری به وسیله شاخصی به نام DP اندازه گیری می‌کنند

DP = Degree of Polymerization

(درجه پلیمریزاسیون عایق)

در کاغذ نو DP بین ۱۵۵۰ تا ۱۴۵۰ است و کاغذ کهنه ۲۵۰ تا ۲۵۵

است و در صورتی که تراش فورفورال $DP_{50\%}$ برسد به معنای این

در راه بوختن اثر مقدار کار یا ولت تألیحاتی روغن را داشته باشیم، راه بوختن

عمل می‌کند.

*** تست فورال - فورفورال :**

در این تست قدرت مکانیکی عایق کاغذی سنجیده می‌شود.

جمله ذکر است با پیر شدن تراش فورفورال قدرت مکانیکی عایق کاغذی به شدت

تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

در واقع اثر کاغذ رطوبت می‌گیرد، رسته‌های سلولوزی آن از هم لایق می‌شود و در

روغن شناوری می‌کند.

این قضیه فیلد ثبت است به معنی هوای به طوری روغن، پروکسید می‌کند. این عمل

فورال به معنای پیر شدن رانش را نشان می‌دهد. (Poly milization)

چنانچه درجه پلی‌میلیزاسیون (DP) به عدد ۲۵۰ برسد الکترولیت

با استفاده از آزمون که در روش DGA با استفاده از گازهای در داخل

ترانسفورماتور به وجود می آید نظاً بر اساس نسبت به تغییراتی که در روش

حریقه کمتری دارد حتی در برخی منابع و مراجع آمده است که این روش را می توان به روش

سالیانه تست و بررسی کنید ابتدا نتایج تست که از روش فوقانی به دست می آید

تست را هر شش ماه و یک سال انجام داده و اگر تغییری در شکل داشت نتیجه تستها

را انجام دهیم یعنی برای هر هفته بوی در هر شش ماه

منابع تولید گاز در ترانسفورماتور:

تولید گاز به خاطر روند عادی تیری در ترانسفورماتور

تولید گازهای هیدروکربن و دی اکسید کربن در هنگام روشن نمودن ترانسفورماتور

گازهای موجود آمده از خطای قبلی

گازهای حاصل از اکسیداسیون روغن

گازهای تولید شده در شیب دینر

گازهای ناشی از خطا

است در هر ترانسفورماتور به انجام رسیده است و معمولاً در مراجع بیان می شود


که هر یک از این بین ۲۰ الی ۴۰ سال است و بیش از این به قدر احتمال

کمتر است

تست های که در جلسه قبل و این جلسه بیان شد یعنی تست DGA و تست

فوران تست های مهمی است

اندازه گیری در به پیلز اسیران با اندازه گیری میزان ترکیبات فوران موجود در روغن

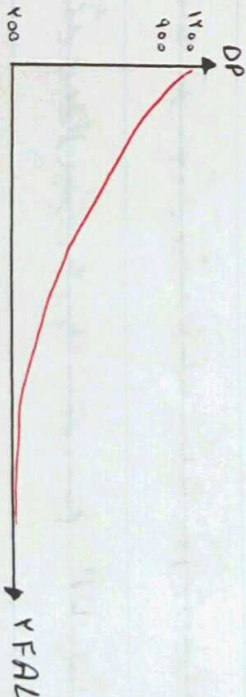

که در صورت رسیدن به ۷۰۰ باید ترانسفورماتور عویفی شود و هر ترانسفورماتور انجام

مشکلات است

رأه دل نفع: معمولاً طالعان ترانسفورماتور مختلفه روغن تب پنبه را از روغن

اصلی ترانسفورماتور جدا می کنند.

نکته هم بعدی: همان طور که قبلاً هم بحث شد بریک در دست فیلتر قوی

ترانس کتر است و بریک لکتر یعنی اگرک لکتر در تب پنبه و این یعنی

تولید کار لکتر

* مزایای ارزیابی وضعیت ترانسفورماتورهای قدرست در ۳ مرحله انجام می شود.

I. آزمون های لیتل لینی و لاکس و مائورانی روغن و نور نورال

II. آزمون های الکتریکی

III. آزمون های مدرن

نکته: آزمون های لیتل لینی روغن:

همان گونه که در طبقه قبل بیان کردیم انواع روغن از نظر پایه:

تب پنبه ساختار روغن طور بست که تولید کار لانی از تب پنبه داریم و تب پنبه

گشتا گشت ها را تغییر داده و سطح سیم پیچی ها را تغییر می دهد لذا با تغییر گشت ها

ما برقره داریم که این برقره باعث تبیز به روغن و تولید کار می شود و بنابراین

کار تب پنبه لانی از خطا نبوده و لانی از عملکرد تب پنبه بوده است.

نکته: یکی از منابع تولید کار در داخل ترانسفورماتور حالت تب پنبه ها هستند و از تولید

کار از عملکرد تب پنبه لانی از خطا نیست بلکه به دلیل ماهیت عملکرد

تب پنبه است زیرا اگر تب پنبه نوعی کشتا گشت می باشد بنابراین اگر

کشتا نخواهد گرفت و این اگرک با تبیز روغن کاری را تولید می کند که ای کار لانی

از خطا نمی باشد.

معمولاً طالعان ترانسفورماتور ها می آیند مختلفه تب پنبه را از مختلفه روغن اصلی جدا

می کنند.

نقطه مهم مهم: روغن‌های اسکال یا PCB در ترانس‌های قدیمی استفاده می‌شده است

بدین روغن‌ها سرطان‌زای باشند لذا در هنگام کار با ترانس‌های قدیمی خیلی

مراقب باشید PCB: Poly Chlorinated Biphenyls

میزان مصرف روغن در ترانسفورماتور در سالهای مختلف و با توجه به اینکه روغن

Year	l/kVA
۱۹۳۵	۳/۵
۱۹۴۵	۱
۱۹۸۵	۰/۲۵

برای طبیعت زیان دارد و سازندگان سعی دارند

زیان کمتری روغن مصرف کنند و طی ترانس‌های برقی

هم سازندگان استفاده می‌شود و ترانس‌های خشک است و بر پایه‌ایز است و ترانس‌های با تروان

بالا را دلی روغن‌ها می‌سازند با این به می‌دانیم روغن به شدت آلوده کننده محیط زیست هست

و هدف پندار استفاده از روغن کم بشود.

نقطه: میزان مصرف روغن در ترانسفورماتور در سالهای مختلف رو به کاهش است.

انواع روغن از نظر پایه:

روغن معدنی } پارافینیک
نفتانیک

روغن غیر معدنی } روغن اسکال
روغن سلیمانی
روغن گیاهی یا گیاهی

همان‌گونه که بیان کردیم: ۳ پایه اصلی برای روغن داریم:

۱- پارافینیک: این روغن در ترانس‌های توزیع استفاده می‌شود. استفاده

عمای کمتری دارد و از قیمت سنگین به دست می‌آید.

۲- نفتانیک: در ترانس‌های قدرت استفاده می‌شود و قدرت

عایقی بالایی دارد.

۳- آروماتیک: آروماتیک (طغوی): کربنات کُر دارد. تا حدود سال ۱۹۸۵

استهاده می‌شدند ولی به دلیل سرطان‌زا بودن در حال حاضر استفاده نمی‌شوند. نام دیگر این

روغن‌ها روغن‌های اسکال می‌باشند و استفاده می‌شود به PCB.

قدرت تحمل عایقی روغن ۳۵۸۷/۳۵۸۷ است

آزموک های کنترل کیفی روغن : « رانندگی مداوم » IFC ۶۵۴۲۲

• لزوم اول (آزموک های روغن) : حداقل آزمونهای لازم جهت تعیین کیفیت روغن

• لزوم دوم (آزموک های تحلیلی) : به منظور در اختیار داشتن اطلاعات بیشتر در رابطه با کیفیت روغن انجام می شوند.

• لزوم سوم (آزموک های ویژه) : انجام در مواقع خواص (مانند تست PC8)

آزموک های لزوم اول بر اساسی استاندارد : IFC ۶۵۴۲۲

Colour and appearance آزمون رنگ و ظاهر

Breakdown Voltage آزمون های تعیین ولتاژ شکست

water content آزمون تعیین میزان آب محلول در روغن

• وظایف روغن :

① وظیفه عایقی ⑤ حذف آلودگی

② تسخیم عیب ⑥ قابلیت بازدهی مختلف

مزایای روغن :

① قابلیت بازدهی مختلف

② خاصیت خود ترمیم شوندگی (self healing)

③ تسخیم عیب

④ قیمت مناسب در مقایسه با سایر عایقها (پولای رزین)

⑤ ارتباط خوب با سایر قسمتهای ترانس

⑥ قدرت تحمل عایقی بالا در برابر انرژی الکتریکی

⑦ وسعت دایره پایداری به منظور انتقال دراست

⑧ تفاوت در برابر اکسیداسیون

Pour-point

آزمون اندازة ليري نقطه ريزش

Viscosity

آزمون اندازة ليري لزجوي

Density

آزمون تعيين چگالي روغن

آزمون تعيين ميزان $PCBs$

Corrosive sulphur

آزمون اندازة ليري ميزان سولفور خورنده

آزمون تعيين ميزان اسيدويه (Acidity) Neutralization Value

DDF (آزمون اندازة ليري ضريب خنثات عايقه انترانت ركتا)

Inhibitor content (آزمون اندازة ليري ميزان انزودني هاي آنتي اكسيدان)

آزمون محلي كروم دود بر اساسي استاندارد : $IEC 90422$

Sediment and Sludge (آزمون اندازة ليري ميزان لجن و رسوبات)

Interfacial Tension (آزمون تعيين کشش سطحي)

Particle Count (آزمون تعيين ميزان ذرات معلق)

آزمون محلي كروم سول بر اساسي استاندارد : $IEC 90422$

Oxidation stability (آزمون اندازة ليري خزان پايداري در برابر اكسيداسيون)

Flash point (آزمون اندازة ليري نقطه اشتعال)

Compatibility (آزمون سازگاري)

اسب به دنبال میرانی برای ولت پونما و اسید عملی کند.

کاهش میزان آب به مقدار $\frac{1}{2}$ = افزایش عمر به میزان $\frac{1}{2}$ بار می باشد.

جدولت
رد به خطش:

در به خطش در ۳ مورد عملکرد دارد عبارت است:

۱- افزایش گاز داخل ترانسفورماتور

۲- کاهش سطح روغن

۳- تغییر سرعت روغن (درمانی از سگ است)

الف: گازهای تولیدی در ترانسفورماتور برای تولید CO_2 به ۳ دسته زیر تقسیم بندی نمود:

الف) هیدروژن و هیدروکربنها: H_2 و CH_4 , C_2H_4 , C_2H_2

ب) آلیدهای کربن: CO و CO_2

ج) گازهای غیر فلز: O_2 و N_2

در داخل عایک هستند در انفسور و تیرک خارج و بی خطا هستند

آزمون رنگ، ظاهر و ظاهر $color$ and $appearance$: تیره شدن رنگ ظاهری

روغن نشانه وجود آلودگی یا پیری روغن می باشد.

آزمون ولتاژ شکست Breakdown Voltage:

۱- پدیده یونیزاسیون
۲- ذرات محلول
۳- بنایهای حرا

آزمون اندازه گیری آب محلول در روغن $water$ Content:

روش اندازه گیری آب محلول در روغن راننس = روش کارل فیشر

نتیجه: آب محلول در روغن ترانسفورماتور (چه نو چه کارکرده) هیچگاه فو نیست

الف) آتش
ب) منابع تحلیل آب

- نشانه ی زنجیره های کافت روغن
- ۹۰٪ آب داخل ترانسفورماتور به وجود می آید

- ترانسفورماتور حاوی تولید کننده آب هستند

آب مخفومها هم حضور المیتران بسیار خلوتک می باشد.

آب قدرت عایق مانند بایوس می شود و عمل تخلیه های برخی ترانزیتور می باشد.

۳- اتصال غیر عادی سیم پیچ‌های استاتور مثلاً عدم رعایت جابجایی‌های حا

۴- خروج از مرکز استاتیک و دینامیک

۵- شلتنی بدنه‌های روتور و شلتنی بر داشتن قطب‌های انتهای

۶- ضعیفی شنت نامی از خروج از مرکز دینامیک که باعث سایدگی بین روتور و

استاتور و آسیب دیدن جری حتماً استاتور در سیم پیچ‌های کرد

۷- بروز عیب در سیم پیچی روتور شامل اتصال کوتاه، اتصال‌های حلقه به حلقه

و قطع سیم و پیچ روتور

۸- خطاهای باتا قان‌ها و جبهه دنده‌ها

۹- جریه و تنگی بزی

۱۰- خطای هسته (از این وقت سنکترال‌های و سرتق و ذرب سنکترال نامی از هسته

به علت تلفات فوکلر)

انواع مختلف خطاهای در ماشین‌های الکتریکی و بورد دارد:

بلات قیل در مورد ترانس بحث کرده ایم از این بطور در مورد ماشین‌های دولر

(الکتر و موتور و ترانسورها) بحث خواهیم نمود و به روشی‌های کلی بحث کرده

و بنا به خواص و مسافت ترانس استفاده می‌شود.

۱- فرسودگی‌هایی اگر اگر کرد زیاده‌های نهایی سبب و ضعیف و مثلاً ترانس درست و اشتباه پائین است

نوسانات زیاده اضافه بار، اضافه سرعت و دمای نامناسب چیدمان ترکیبی از عوامل یاد شده

می‌تواند باعث وقوع خطای یک قطعه یا یک سیستم شود. حال اگر این خطا در مرحله

اولیه تشخیص می‌دهد و شماره گذاری باید باعث خرابی و خروج از مدار تجهیز و یا سیستم کل

خطاهای در ماشین‌های الکتریکی

بعد از این خطاهای ماشین الکتریکی برای توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

۱- خطای حلقه - حلقه و اتصال بدنه در سیم پیچی استاتور

۲- خطای استاتور نامی از این به بعد با اتصال کوتاه شدن فازهای مختلف (تک فاز به

دو فاز و سه فاز)

۴- انزایش غلظت و کاهش رانندگی

۵- رهای سببی از رده

* روش های مختلف تشخیص خطا:

۱- روش های برای

۴- پایش ابزار و نوسانات

۶- پایش میدانی های الکترومغناطیسی

۷- تشخیص مداخله دولتی

۸- پایش های هواری

تأثیر بر ابزار
عایق الکتریکی
- سگرویل
- پتوپیروم
- GLOC
- PMAC
- PMA5M
- SGA
- سرجی الکتریکی
- پروموتور

و دمای جوی از تحقیق برای دانشجو باز شود.

مثلاً: پایش سگرویل، پایش میلان های الکترومغناطیسی، پایش خطا مثلاً
پایش عایق الکتریکی، پایش ابزار و نوسانات، خطای که همیشه تشخیص دارد.

۱۱- از بین رفتن خواص آهن برای معارف مغناطیسی داریم

خطاهای نام برده شده خطاهای هستند به صورت کلی در عایق الکتریکی اتفاق

می افتد. در زمین حال روش های هم برای تشخیص خطا مطرح می شود.

→ یکی به صورت کلی و تعدادی خطا داریم و تعدادی روشی برای تشخیص خطا موجود

است و زمین عایق های زیادی هم داریم و رفتار خطاها طور عایق های

متغیر با تریه به ساطع بار عایق، راجحیت عایق خطاها ممکن است رفتارهای

متغیری از خوردنشان بدهند.

* خطاها موجب بروز پدیده های زیر در عایق های الکتریکی می شوند.

۱- عدم تبادل در میدان های نامله هوایی و برای آن خطاها

۲- انزایش نوسانات آشاور

۳- کاهش متوسط لشار

در وضع قطع بودن موتور از سیم به می توان با استفاده از اهر با میلر و مشین سرگردان سیم پیچی ها به مدله و یا از عین سیم شده است یا نه . هیچ بین می توان حالت اتصال داشتن سیم پیچی های فازهای مختلف به یکدیگر و یا اتصال بین قطعه های یک سیم پیچی را با اهر یکسر در . در صورتی که قطعه های یک سیم پیچی با هم اتصال کوتاه داشته باشند به صورت آن سیم پیچی از مقاومت بیخ سیم پیچی های موتور کمتر خواهد بود . برای اندازه گیری دقیق مقاومت اهمی سیم پیچی ها با بدنی در صورت امکان ، اتصال ستاره و مثلث باز شوند و مقاومت هر سیم پیچ مشکل اندازه گیری شود .
با استفاده از دستگاه میلر می توان وضعیت عینی موتور را یک رد و در صورت نامناسب بودن عینی نسبت به تحریک آن اقدام کرد .
دستگاه میلر در واقع یک اهر است که می تواند تا ۱۸۰ درجه بچرخد و با استفاده از دستگاه می توان عینی بین فازهای مختلف موتور یک فاز یا به سه فاز یک سر در برای تشخیص صحتی غیر عادی الکترو موتور از وسیله ساده ای به نام سنج اسکریپ استفاده می کرد تا مانع بروز در موتور را شناسایی کند .
از منابع ایجاد نویز در موتور یا اتقال های زراب ، برقه ها ، برای مایعات خطر ریزی و غیره است . سلب کردن و روزه های روتور و یا شل بودن قفل شیرها در استاتور از طریق عملیات ایستاد هوا در موتور است .
برای اندازه گیری لرزش مکانیکی موتور دستگاه های قابل حمل به نام ویبرومتر وجود دارد که با اندازه گیری مقدار لرزشی و با رسم مشینی مربوط می توان مقدار چرخ و چرخها را لرزش را تشخیص داد . همچنین می توان مشینی کرد که لرزشی از الکترو موتور است یا مربوطه ناشی از زرابی یا اتقال ها باشد .

تستی با ظاهری که داخل مانی های افق داریم
علامت رسان کردن به پایش و به پیوسته و عیب یابی و عیون دیر
مشاظت
آزمایشات عیب یابی موتورهای افق
از نوع عیب الکتریکی و مکانیکی
روش های عیب یابی
تجربیات مختلفی داشته اند ، آن ها
دقت از موتورهای افق را یک فردی ظاهر می شود است . به عنوان مثال در عمل های که اتصال درایریت موت بالایی هستند و یا اتصال به خوبی برقرار نشده است ، می توان نشانه های سونی در اثر درایریت مشاهده کرد .
از روشی های دیگر عیب یابی موتور استفاده از ولت متر است . با اندازه گیری ولتاژ خط های ورودی موتور او را می تواند قطع وصل بودن اتصالات را یک کرد و یا می تواند متوجه شود که ولتاژ و انت ولتاژ را نیز تشخیص داد .
درودی به صورتی توانی تا متحول بودن بریان ها و نیز زیاد بودن بریان ها موتور را تشخیص داد . اما با بریان در موتورهای توانی می تواند ناشی از اها ها بار ، یا اتقال های زرابی و سیم پیچی های اتصال کوتاه شده و یا سیم پیچی های باز شده باشد .

۷- برآیند سه فاز ورودی به الکترود موتور را از لحاظ تعداد یک کرده تا اول از برآیند نای الکترود موتور بیشتر نموده و تا نایا سه برآیند ارتفاع اندازد با هم برابر باشد. برآیند نای برابر نایی از وجود ایراد در دکل الکترود موتور است.

۸- لرزشی الکترود موتور را با استفاده از دیر و تر اندازد لیری می کنیم. موتور در حالت کار به نایب لرزشی زیادی داشته باشد. دود لرزشی در الکترود موتور می تواند نایی از مکمل بنوردن تیغ های فوژند انیسول آن باشد.

۹- دمای بدنه الکترود موتور و نیز دمای Bearing های آن را با استفاده از تر و تر اندازد لیری کرده تا از گرم نشدن بیش از حد الکترود موتور در موقع کار مطمئن شویم.

روش های حفاظت
تجربیات حفاظتی و نتایج آن ها

۱۰- روش های حفاظت؛
به طور کلی تجهیزات الکتریکی را در برابر کلیه حالت های ناخواسته که ممکن است باشد صدمه دیدن و یا زلزلی دستگاه شود حفاظت می کنند. به طور از حفاظت اشتنا پذیر و اشتنا ده از وسایلی است که با نام مله بی از وقوع حالات ناخواسته و نیز عادی و وارد عمل شد و دستگاه مورد نظر را از مدار خارج می کنند. در موتور های القایی، حالت های غیر عادی مثل ممکن است پیشی آید که برای حویک از نوع مغناطیسی از حفاظت استفاده می شود. به طور کلی می توان این حالت غیر عادی را به صورت زیر نام برد:

۱۱- افتادن بار در موتور و باری که به یک موتور اچول می شود و بار مکانیکی است که به شافت موتور متصل است. طراحان موتور و محوالت یک توان نایی برای موتور در نظر می گیرند و موتور را برای آن توان محاسبه می کنند. موتور در شرایطی که بار متصل به آن دارای

باری اندازد لیری دمای الکترود موتور از تر و تر که معمولاً دیمیتالی است اشتنا ده که هم در حر اندازد لیری دما عواملی نظیر دمای محیط و بار اعمال شده و طرز تحویق الکترود موتور و دمای موتور را باید در نظر گرفت.

۱۲- آزمایشات دوره ای موتورهای القایی؛

این آزمایشات و با زنی ها در دو حالت سکون الکترود موتور و نیز در حالت کار کرد آن انجام می گیرد. در حالتی که الکترود موتور به شکل متصل نیست و در حالت سکون قرار دارد، مدار زیر را انجام می دهیم:

۱- موتور را از لحاظ ظاهری کنترل می کنیم تا نشانه سوخته و شکستگی و استله و نیز دود مشاهده باشد. از سلامت و نیز بی پرواه الکترود موتور و داور آن مطمئن می شویم.

۲- با انتقال ها و دیر جشی های گرمی خود با زنی خور الکترود موتور را با زنی کرده و در صورت لزوم روغن یا گریس آن ها را تعویض می کنیم.

۳- مقاومت اهمی سیم پیچی های سه فاز را در صورت امکان به صورت جداگانه اندازد لیری کرده و از بزرگ نبودن مقدار مقاومت و نیز بار بوردن مقاومت سیم پیچ اطمینان حاصل می کنیم.

۴- تعداد مقاومت عایقی سیم پیچی ها با بدنه الکترود موتور را با استفاده از دستگاه اندازه گیری کرده و در صورت لزوم نسبت به اطلاع عایقی آن ها اقدام می کنیم.

۵- این کار را در صورتی که با بی تغذیه الکترود موتور نیز انجام می دهیم.

۶- در حالتی که الکترود موتور به شکل متصل بوده و در حال کار است می توان آزمایشات زیر را انجام داد:

۱- دمای Bearing های برحای عقب و جلو الکترود موتور را با استفاده از سنسور اسکوپ یک می کنیم. صدمای غیر عادی در موتور می تواند نایی از زلزلی Bearing ها باشد

۵- ولتاژ اتصال و در یک سیستم ۳ فاز، اندازه ولتاژهای فازهای مختلف باید برابر باشد.

موتورهای الکتریکی ۳ فاز را بر اساس کار با ولتاژهای مختلف طراحی شده، در ولتاژهای نامحاطه و

ولتاژ و ولتاژهای مختلف که موتور از شبکه می کشد نیز به صورت فاصله برد. این عدم

مطابقت در برپایان جابجایی بالاترین تلفات اهمی موتور، به واسطه بار نامتعادل و در نتیجه بار نام

موتور می شود. با ۳ فاز عدم تعادل در ولتاژها، موتور می تواند تنها ۹۰ درصد توان نامی خود

را بدون گرم شدن قبول بدهد.

۶- یک فاز شدن، قطع یک یا دو فاز یک موتور الکتریکی می تواند حالت شدید تر و تلفات

نامعادل و تلفات. با قطع شدن یک فاز و برپایان فازهای دیگر افزایش می یابد که در

موتورهای ۳ فاز، تغییر در ولتاژ دو فاز موتور، توانی نامعادل و تلفات و به طور

موتورهای ۳ فاز، با تغییر در ولتاژ دو فاز موتور، توانی نامعادل و تلفات و به طور

جهت خلاف جهت قبلی ولت نخواهد کرد. این امر در بسیاری از سیستم های توان برای

تجهیزات و بر سبیل و خطرناک باشد و باید به طور طبیعی از این امر جلوگیری شود

۸- روشن و خاموش کردن متوالی موتور و از آن حالت موتورهای الکتریکی

برپایان بسیار زیادی از شبکه می کشد و روشن و خاموش کردن متوالی و زیاد موتور در یک

بزرگ زمانی، موجب افزایش دمای موتور و کاهش عمر آن می شود. بنابراین در بسیاری

از موتورها و جهت جلوگیری از این خطر، با استفاده از وسایلی خاص، به طور دستی

هایی را برای تعداد دفعات روشن و خاموش شدن موتور در یک ساعت قرار می دهند.

توانی کمتر یا بهای توان نامی موتور است. می تواند به طور دائم و بدون مشکل کار کند.

ولی در توانهای بالا و موتور برای تأمین بار مورد نظر باید برپایان بیشتری از شبکه

بکشد که این امر باعث گرم شدن بیش از حد موتور و در نتیجه سوختن سیم پیچی ها

و از بین رفتن عایق موتور می شود. این حالت را به عنوان از روی برپایان موتور

شناسایی می دهند.

۲- اتصال کوتاه در موتور؛ در این حالت یکی از فازهای موتور به زمین و یا یک فاز به

فاز دیگر اتصال پیدا کرده است. معمولاً اتصال به زمین از طریق بدنه استاتور، صورت

می گیرد. در حالت اتصال کوتاه برپایان بسیار زیادی از سیم پیچی های موتور کشیده

می شود که در مدت زمان بسیار کوتاهی باعث سوختن سیم پیچی ها و عایق

موتور می شود. حالت اتصال کوتاه در موتور باید در کوتاه ترین زمان ممکن توسط تجهیزات

حفاظتی شناسایی شده و موتور از شبکه جدا شود. این حالت را به عنوان از روی برپایان

برپایان ورودی به موتور شناسایی می دهند.

۳- افت ولتاژ، توان کمی که موتور الکتریکی به ولتاژ اعمالی به آن بستگی دارد

با افت ولتاژ یعنی موتور، توانی که موتور می تواند تحویل دهد، کاهش یافته و در نتیجه به طور

برای برپایان این افت ولتاژ برپایان بیشتری، از شبکه می کشد. این افزایش برپایان باعث

گرم شدن الکتر و موتور و در نتیجه زای آن می شود. این حالت را می توان با

اندازه گیری ولتاژهای نامی و دمای ورودی به موتور و یک کران برپایان ها شناسایی کرد

۴- افزایش ولتاژ به افزایش ولتاژ در یک موتور الکتریکی، برپایان عبوری از سیم پیچی ها

موتور را کاهش می دهد، ولی می تواند برای عایق آن خطرناک باشد. با افزایش ولتاژ و برپایان

نسبی که از عایق می گذرد افزایش پیدا کرده و در نتیجه عایق گرم شده که ادامه این امر

می تواند باعث سوختن و از بین رفتن عایق موتور شود.

جستجوی در تشخیص خطا فرایند بزرگ برای ماشین است مثلاً ماشین قوت بار

تعداد زیادی بار است (No-load یا On-load)

۱- روتی های مورد استفاده در تشخیص خطا:

- ۱- روتی های دارای
- ۲- تشخیص لایبره روتی
- ۳- روتی های شیبی با آماره پادرنی
- ۴- تشخیص با روش های
- ۵- تشخیص با روش های
- ۶- تشخیص با روش های
- ۷- تشخیص با روش های
- ۸- تشخیص با روش های

زمانی که روتی ماشین از پستی برای استفاده در پست های صنعتی انتخاب می شود، فاکتورهای توانایی در نظر گرفته می شوند. محتمل ترین این فاکتورها عبارتند از:

- ۱- انتخاب موتورهای بزرگتر
- ۲- قابلیت اطمینان بالای موتور و سیستم اندازه گیری
- ۳- تشخیص قابل اعتماد
- ۴- قابلیت اندازه گیری شدت خطا و مکان خطا
- ۵- تشخیص عمر باقی مانده

خطاها

۳ دسته تقسیم شوند:

- ① روشی های تشخیصی خطای مبتنی بر مدل (model-based fault diagnosis methods)
- ② روشی های تشخیصی خطای مبتنی بر پتانسیل (signal-based fault diagnosis methods)
- ③ روشی های تشخیصی خطای مبتنی بر دانش (knowledge-based)

معمولاً برای برآورد ایزوله با موضوع:

Modeling and simulation of induction motors with inter-turn faults for diagnostics M. Arkan ELSEVIER 2004

خطای شکست میله های قفسی روتور (بروکس پلار) این خطا را در شبکه سازی قابلیت روتور دیده می شود. در تشخیص خطا وقتی که یک شاخص را برای تشخیص یک فالت (خطا) معرفی می کنیم باید به عوامل زیر توجه داشته باشیم:

- ① مکان خطا
- ② شدت خطا
- ③ تحلیل آن خطا از خطاهای مشابه

خطاها

۴- روشی فعلی حفاظت خطای اتصال طبقه در صنعت Split winding

✓ در حال حاضر معمول ترین و مناسب ترین روش جهت تشخیص خطای اتصال

طبقه حفاظت در پیرامینل عرضی و طولی است.

✓ در پیرامینل عرضی برایان سه پیمایی های معزای مورد جنبه قرار می برد.

$$I_a = I_b$$

در پیرامینل طولی برایان سه پیمایی معزای برایان سه پیمایی فاز مورد جنبه

$$I_{ph} = \sqrt{3} I_a$$

اکثر پیمایش

۱۵ حفاظت با پیمایی بدون کمر سه نسبت پذیرشی نمی شود و باید از امکانات استفاده کرد

بردار الکتریکی میسر و مستر و طولی برایان سه در این کار کمر سه را از داخل ماشین اندازه

ببرد یعنی همان کار هم از رانسس مکسر را از برای کار انجام می دهد و به وسیله هم الوار

و رانسس و بانو به پایگاه ماشین ۴۱ میا در دار از ۴۱ میسر و اسطیر دارد و یک


رنگر، رنگ در ماشین های HV با HV متفاوت است

انواع مختلف خطاهای اتصال طبقه ۱ اتصال طبقه از یک میز برایان به میز برایان

✓ دیگر باشد ۱ یک میز برایان به بدنه ۲ دو میز برایان از آنها متفاوت باشد

۳ در یک فاز در یک میز برایان روی تعدادی طبقه باشد و رفتاری متفاوت باشد.


و از طبقه ای به طبقه ای دیگر رفتار متفاوت بانو به بنریم اتصال طبقه فراهم دید.

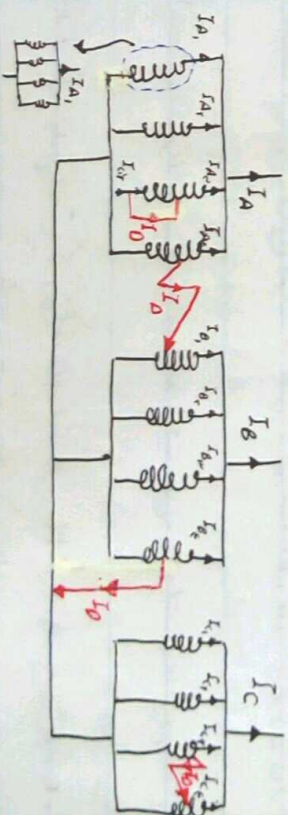

۱۵ اگر اتصال طبقه باشد شکل گرفت؛ اگر در یک میز برایان و یک فاز اتصال طبقه

برایان فرضی زیادی

داشتیم باسیم شکل یک از ترانسفورماتور شده و برایان زیادی را عبوری دهد و برایان

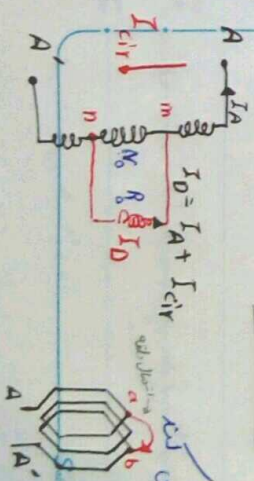

برایان در اصل را به صورت خطی در شب می کنند

هر روزی تشخیصی خطا را بنویسیم باید ساری کنیم ابتدا به سوال را استخراج کردیم

۱۰) هر چه بول ها ۱۰) حال انکست نسورها

نسورهای حال انکست نسور و سیک همان ۴ گر هستند و این نسور ها از آن قیبت بوده و

بنا بر آن در نسور از حال در یک میدان مختلطی ساکن قرار می گیرند، ۲ متر آن توسط بران ۱۰۰ غلظه

کرده و ۲ متر دیگر آن دلتا می تولید می کند متناسب با آن ساری در نسور است و می توان

به عنوان ریباب مختلطی از آن یاد کرد و در محل در موتورهای ۵۷۵۰ و ۴۸۵۰ استناد

می شود یک موتور ۵۷۵۰ را استناد می شود

محترین خطای نه باید تکلیف خطای اتصال خطه از آن مد نظر قرار گیرد **خطای نوع**

از مرکزیت می باشد. هر چه بول های یک قسمت دانه بیشتری از هر چه بول های طرف دیگر

خو افتر داشت چو آن میر نماطه هوای کم شده و مقاومت یا لوکس نشی کم شده بنا بر این شد تا تاثیر بیشتری

در قسمت نه نماطه هوایی کمتر دارد داشته است

در نهایت باید از آن های نه بدست آوریم ابعادی کرده ۱۰) استوانه ای یک شش ضلعی استوانه ای

کرده خطای عالی است و اگر هم نتوانستیم می توان با سیک عمیق و غازی و سیک های صبی خطای

بنا بر آن نشیما رسانند و به بول برسیم

در هر یک عا سبب چه است نه سبب عملکردی شود و سیر تک ها پستی از هادی ممکن بوده بر اثر سگ

نشی و بر این نه به وجود می آید در سبب چه ها از آب و معیوب می شوند و سبب ایجاد خطای در هم

کار بر از آن دعه و در تور از آن های خود صرف شده و به استاتور برخورد می کند و در این برخوردی برای

این که نشی در سبب را اندازد بگیریم از بول یک نشیما و نشیما نشیما اطراف میانی

در بول نشیما دلتا کرده و در استاتور نشیما هم را دیدیم

۱۰) در استاتور نشیما هم را دیدیم

 

میخواهیم ستر داریم در آن اغزا را به صورت علی پیدا کردیم به وسیله هر چه بول های

در داخل میانی قرار داده ایم

خود می نه در وسط هم های هر چه بول که عرضهای می شود بسته به این که هر چه بول را بول

تولر دهیم در داخل میانی مشورت است و اگر هر چه بول ها را از یک هست زردی بولیم

$$e_1 = e_2 = e_3 \rightarrow e_1 = e_2 = e_3$$

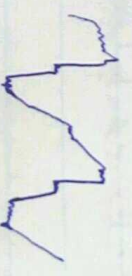

مرا این روشی ساده و هنریه باین

۱۰) عدم نیاز به باری

۱۱) عدم حساسیت به رابط خارجی (رابطه است - دما و ...)

۱۲) قابلیت اندازه گیری هر نوع شکل موج حاصل از هر نوع خطا

۱۳) عدم نیاز به تنظیمات

۱۴) عدم تاثیر روی ماهیت اصلی شکل موج های القاشده

۱۵) عدم نیاز به هورنات و در هورنات مکانیکی

۱۶) معایب:

۱۷) نیاز است به ستر در حالتی که هر زمان اورهال یا فرکانس طراحی باید

۱۸) انجام شود

استاده گزاری بر د و نوا فقلب آن ها پایی و هم لایه است. در ادله گزاری در لایه
ضاهیم مرتبط با پایی های سُرول یک موتور سُرول را در سُرول گیریم.
• تفاوت پایی القایی با پایی سُرول:

موتور سُرول	موتور القایی
۱- گشتاور راه اندازی ندارد و با پیراه اندازی شروع ۲- بار بست سُرول در زمانی بارهای ممکن می یزند. ۳- پایی حالت ۵ و ۹ دارد یا موتور بار پایی می کند و آن را بار بست سُرول می پیرا بداند یا در موتور غلبه می کند و در این حالت موتور کار می کند. ۴- یک پایی دو تریه است بر و در سُرول DC و با استاتور سُرول AC می دهیم ۵- سُرول القایی می تواند در بار پایی کار کند و سُرول یک پایی می تواند هم در بار پایی کار کند و هم در بار سُرول می تواند کار کند. ۶- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند. ۷- سُرول القایی یک پایی یک تریه است و پایی سُرول در بار پایی کار می کند و سُرول در بار سُرول می تواند کار کند. ۸- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند. ۹- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند. ۱۰- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند.	۱- گشتاور راه اندازی دارد ۲- در موتور القایی با افزایش بار بست آن افت می کند. ۳- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند. ۴- سُرول القایی یک پایی یک تریه است و پایی سُرول در بار پایی کار می کند و سُرول در بار سُرول می تواند کار کند. ۵- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند. ۶- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند. ۷- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند. ۸- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند. ۹- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند. ۱۰- سُرول در سُرول (بار بست سُرول) نمی یزند.

نام امروز بیشتر مباحث ما بیشتر یک بحث کردید از امروز در مورد Protection بحث
کرد و حفاظت.

بحث امروز در مورد خروج از سُرول و خروج از سُرول

خروج از سُرول که دیگر خطای خروج از سُرول یا out of synchronism
خروج از سُرول می باشد و خروج از سُرول.

سبب از بین رفتن سیستم پایی می شود و خروج از سُرول می شود.

پایی سُرول می تواند هم به صورت موتور به کار رود و هم به صورت ژنراتور و یکبار از سُرول می تواند خارج شود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود.

به صورت سُرول به سُرول می تواند به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود.

پایی های سُرول می تواند به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود.

پایی های سُرول می تواند به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود.

پایی های سُرول می تواند به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود.

پایی های سُرول می تواند به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود.

پایی های سُرول می تواند به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود و سُرول می تواند به صورت ژنراتور به کار رود.

۳- همان گونه که می دانیم سرعت میدان دوار استاتور بالاست و در درشت و متنی است. در این روش

درشت میدان دوار استاتور را کم می کنیم. مثلاً با ی سرعت ۱۵۰۰ rpm است و با ۱۰۰۰ rpm می بینیم

و کم می کنیم.


۴- ولیکن با کاهش توانی و ولتاژ طلب ماشین کاهشی می یابد. در این روش که از سیستم جیتی های

با بجه زیادی شود و معنوی سوز.

۵- وقت کلیه که ولتاژ شبکه است و ثابت می باشد از این رو باید تناسب با این روش



باید که ولتاژ کاهشی دهیم که به روش کنترل می خورد است. در روشی که ثابت است.

۶- در این روش سرعت های سگرون متفاوتی می توان داشت.

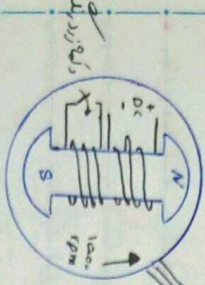

$$P = \frac{E}{f}, \quad f = 50 \text{ Hz}$$
 
$$n_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm}$$

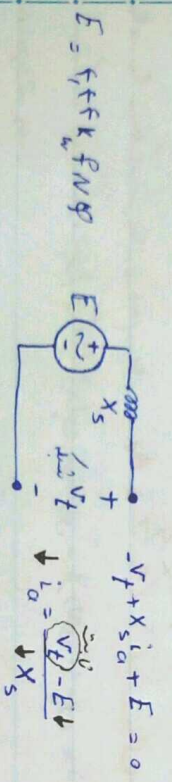

۷- در این روش که ولتاژ شبکه است و ثابت می باشد از این رو باید تناسب با این روش

۸- در این روش که ولتاژ شبکه است و ثابت می باشد از این رو باید تناسب با این روش

۹- در این روش که ولتاژ شبکه است و ثابت می باشد از این رو باید تناسب با این روش

۱۰- در این روش که ولتاژ شبکه است و ثابت می باشد از این رو باید تناسب با این روش

۱۱- در این روش که ولتاژ شبکه است و ثابت می باشد از این رو باید تناسب با این روش

۱۲- در این روش که ولتاژ شبکه است و ثابت می باشد از این رو باید تناسب با این روش

۱- راه اندازی می شود.

۲- راه اندازی به وسیله ی محرک خارجی

۳- راه اندازی به صورت الکتریکی

۴- راه اندازی با کنترل می در درشت های سگرون متفاوت

۵- چرا موتور سگرون گشتاور را اندازی ندارد که

۶- نمی کند یک موتور سگرون گشتاور ۴ قطب داریم. با دارن گشتاور به استاتور میدان دوار استاتور را درشت

۷- ۱۵۰۰ rpm شکل می گیرد این میدان در معین استاتور می پذیرد.

۸- از طرفی اگر تغذیه DC به روتور دهیم یک محرک ساخته می شود با این میدان دوار استاتور ساخته می

۹- این محرک را در یک گشتاور استاتور درشت می توان استاتور با الاست روتور جیتی گشتاور

۱۰- اما قبل از اینکه روتور بتواند گشتاور میدان دوار استاتور به قطب مخالف می رسد و روتور را دفع

۱۱- می کند. از این رو روتور موتور سگرون گشتاور نمی تواند داشته باشد.

۱۲- حال برای راه اندازی به صورت این شکل را خواهیم داشت.

۱۳- راه اندازی به صورت الکتریکی:

۱۴- در این روش مانند موتور الکتریکی یک سیستم اتصال داریم که بر روی روتور قرار می دهند. در صورتی که

۱۵- مثال داریم با وجود این سیستم یک موتور مانند یک موتور الکتریکی به راه می افتد و درشت آن به حدود ۱۵۰۰ rpm

۱۶- می رسد حال میدان دوار استاتور روتور را جذب می کند و یک دفعه سرعت روتور به ۱۵۰۰ rpm می رسد

۱۷- و موتور سگرون می شود.

۱۸- راه اندازی با محرک خارجی: در این حالت روتور به وسیله ی محرک خارجی درشت می شود و پتانسیل

۱۹- می شود یعنی با پتانسیل یک موتور DC گشتاور ۱۵۰۰ rpm که روتور موتور سگرون را جبران می کند و پتانسیل این موتور


۲۰- می شود و با پتانسیل

۲۱- می شود و با پتانسیل


۲۲- می شود و با پتانسیل

زنی کند در این حالت شش برایش دارد شور. (اتصال کوتاه و حذف بار و اعطای مقدار بار و در صورت)

در این حالت ۲ وضعیت پیش می آید. یا یکی شش دارد که را تحمل کند و یکی از تحمل نوساناتی
دوره بار به حالت پایدار بر می گردد. این حالت نوسان توان پایدار دارد. (P.S: Power Swing)

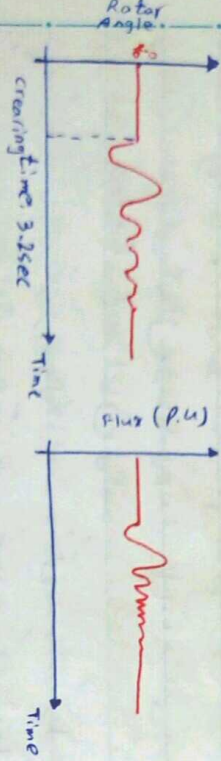

حالت دوم: چنانچه شش دارد که شدید باشد و از آن نوسان را تحمل کند می توانیم - طای
out of step با نوسان توان پایدار رخ داده است. این وضعیت به شدت
برای شبکه و از آن نوسان و باید سریعاً از آن نوسان را از شبکه جدا کرد.

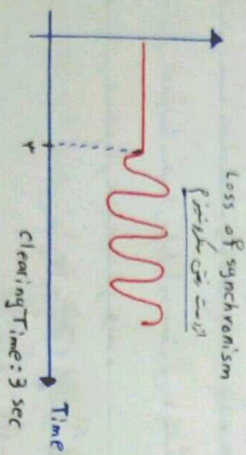

نوسان اجتناب
می کند:

- Application of Equal Area Criterion Conditions in the Time Domain for Out-of-step Protection
- Modelling and simulation of induction motors with inter-turn faults for diagnostics

مقاومت شرایط out of step از فرکانس سیکل و هر عاملی که شش به سیستم وارد

کند می تواند این حالت را ایجاد کند یعنی کوبل فضا طبعی را از سیستم بر

عواملی مثل خطاهای اتصال کوتاه (در نقطه اتصال کوتاه رخ دهد و این اتصال کوتاه

شش به ترانسفورماتور وارد می کند ترانسفورماتور یا شش را تحمل کرده یا تحمل نمی کند


عواملی دیگر مثل خفگی و وصل خطوط و ترسیب ترانسفورماتور و حذف بار و در

یعنی هر عاملی که ترانسفورماتور شک دارد کند می تواند out of step را ایجاد کند.

۲- بحث پیش می آید: که انجیل و در سیستم که آن انجیل و در سیستم

تخریب نوسان توان پایدار و نا پایدار:

همانطور که دیدیم که ترانسفورماتور سگرون به کار زمان فیزیکی در حالت پایدار رسیده
زاویه قدرت مابین مدار ثابت فضا بود (زاویه بین میدان روتور و استاتور) و به مثال زیر
توجه کنید. در شکل ۱ در سطح قدرت مزبور زاویه قدرت روی ۹۰ درجه تنظیم شده است
و مابین در حالت عملکردی زمان قرار دارد و این مقدار ثابت بانی می ماند.

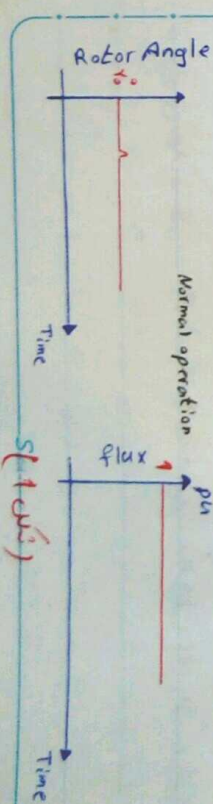

(شکل ۱)

اعوذہ متداول ترین روش بہت حفاظت از دست رفق ملو در دستہ

استاد! در بعضی امپراتوری‌ها (بعضی امپراتوری‌ها)

کمال، به عمل و اندیشه در روح الامور اما نه به در و صفات هست.

در یک موعبی که در سال ۲۰۰۹م در دانشگاه IEEF به میزبانی دکتر علی محمدی بود، و آن
در روز دینا دانشی با سند ^{Canada} Final Report on the August 14, 2003 blackout in the USA and

۱۳۹۰: شناخت های عمیق در مورد ران جیسی شروع کنی منبع خبر است و دیگری روزی

مکرون step out of IEE در سال ۲۰۱۰ یک سال را می برد و در

تخلیف احمدی ۱۹۵۴ء در سال ۲۰۱۴ء بدین ترتیب

مثال) انواع مختلفی از راه های وجود دارد و هر کدام جزئیات خاصی خود را دارد و البته

• $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ 1 & -i \end{pmatrix}$

Example of calculation for MHO Element and Blinder settings.

• $\sum_{i=1}^n \frac{V_i}{U_i}$ out of step n .

ادبی‌های تعلیمی خلا و تنوعی، له‌های حفاظتی :

میدان استوار پلازید ب لند و به دخل

فرد (B) و در مثال مرد جانشین بداند صورتی است و آن را در مثال

دوره‌های در افعال این آیه‌ها ۱۱ و با به بیان دیگر عالمی در سوره ۲۸، ۱۱ این
بر در خطای out of step و اتفاق می افتد

در سفر یک سید زائر سمنوار در حال بار است و سولی به زائر سمنوار و از سمنوار و این
صورتی تواند نمودی با سمنوار ، حال اگر هایش سمنوار شوک ، را تحمل کرد و نه از نور

دایه دار به این stable persevering گویند و اگر شورش نشود و اگر این دو سوال با هم
تجزیه می نمایند، که شورش و اولی غلبه می آید یعنی رفتن به این out of step و دوم از

عزلی مباحثه شد که دلیل مخالفتی ازین بود و ضرر سازی را که سود بر اثر آن را میسر شد

مطهر از آلودگی و قتل بار، ارض بار

١٤) توبين لاورن (آتل توك الليه وكنس) عايحه است
١٥) شرب بالمسيرة (شول توك، البير و ولان)

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

21
81 84 1940 Green Swamp, Ark.

Power System

Positive sequence impedance during maximum generation on 100 MVA (MVA) and 138 kV base.

$$Z_{pu} = 0.000411 + j0.010033 \text{ pu}$$

اول تنظیم ده؛ باید لا محاله راهی کنیم که در این تنظیم باشیم

مرحله اول: باید شبکه قدرت را شبیه سازی کرده و شبیه سازی حالت ندرال را انجام دهیم

(X_{maxSGT})

پایه توان حداکثر مورد نیاز هستند.

مرحله دوم: بتایر (X_d') ژنراتور و (X_{Te}) ترانسفورماتور و امپدانس خط انتقال تحت ندرال

مانعیم تولید را به پایداری سیستم در تدریج ژنراتور.

همه راکتانس ها باید مختلف شود به سبب ژنراتور.

جاری اتصال مناسب است باید تمام داده های شبکه را به سبب ژنراتور منتقل کنیم. از دسی برسی

داشتیم.

$$Z_{pu, new} = \left(\frac{V_{b, old}}{V_{b, new}} \right)^2 \times \frac{S_{b, new}}{S_{b, old}} \times Z_{pu, old}$$

$$Z = \frac{V^2}{S}$$


کمتر شده عبارت شده

$$Z_n = \frac{V_1^2}{S_1} = \frac{V_1^2 S_1}{V_1^2 S_1}$$

بزرگ شده از یک پایست آمد اگر یک پایست باشد Z می شود.

شبیه قدرت زیرا در نظر باید برای تشخیص نوسان توان در این شب از راه امپدانس

تک لینر استفاده نباید در آن را تنظیم نباید.

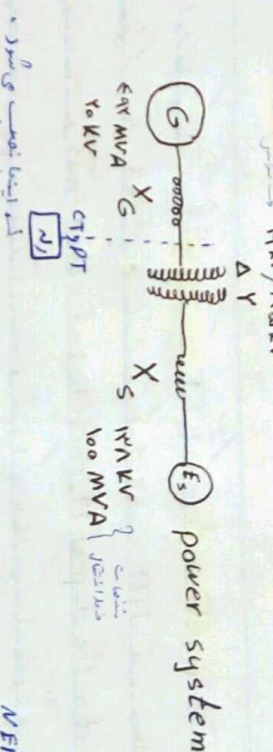

NEK 138
Revision 1 July-1380

مشخصات ژنراتور

49 MVA (MVA_G), 138 kV, 1420 A, 0.77 pF

Direct axis transient reactance (X_d') = 0.20 pu

VT ratio = 1000/138 = 144, 138 V and CT ratio = 18000/A = 1380

مشخصات ترانس Unit Transformer

49 MVA (MVA_T), 138 kV/138 kV, Y-ground/A

Leakage reactance $X_T = 0.1111 \text{ pu}$ on 49 MVA base.

برای ترانزور داده های مربوط به CT و PT این به صورت زیر است:

 
PT ratio = $10000/10 = 1000$ and CT ratio = $10000/5 = 2000$

ترانزورهای مقیاس به صورت ترازو تعبیر شوند.

ترانزور 2000 است

با احتساب ستاره، ترانزور خواهیم داشت:

$V_{ph} = 20000/\sqrt{3} = 11547$
(line-to-ground) ولتاژ فاز



$V_{ph-B-relay} = V_T \text{ primary voltage} / \sqrt{3} \text{ CT ratio} = 11547/1444$

 
ولتاژ پستی در

مکان برای جریان دارم:

$S = \sqrt{3} V_L \cdot I_L$

در این حالت

$I_L = \frac{492 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 20000} = 14202 \text{ A} = I_{ph}$



$I_{L-B} = \frac{14202 \times 10^3}{2000} = 7101 \text{ A}$

$Z_{L-B-relay} = \frac{V_{ph-B-relay}}{I_{L-B-relay}} = 4918 \text{ V} / 7101 \text{ A} = 17.19 \text{ } \Omega$

امپدانس در پستی و

ابتدا داده های ترانس را به پستی ترانزور منتقل می کنیم. (X ترانس را به پستی ترانزور آورده)

$X_{TG} = \frac{MV_A}{MV_T} \times \frac{KV_T}{KV_G} \times X_T$

$X_{TG} = \frac{492}{425} \times \left(\frac{19}{20}\right) \times 0.1111 = 0.1146 \text{ pu}$

انتقال راکتیو ترانسفورماتور به پستی ترانزور

حالت درست بعد خط انتقال را به پستی ترانزور می بریم:

برای داده های خط به پستی ترانزور. X_{TG} و Z_{TG} ترانسفورماتور زنی کنند و از لازم است ابتدا داده های

خط به X_{TG} ترانس منتقل شوند پس به X_{TG} ترانزور انتقال یابند.

انتقال راکتیو خط به

$Z_{LT} = \frac{(128)^2}{100} \times \frac{415}{(145)^2}$

مکان برای Z_{TG} در پستی ترانزور

$\frac{(19)^2}{425} \times \frac{492}{(120)^2} \times Z_{LT} = \left(\frac{19}{20}\right)^2 \times \frac{492}{100} \times \left(\frac{128}{145}\right)^2 = 410219 \text{ pu}$

حالت به خط را در امپدانس خط هر سر کرده.

$Z_{LG} = 410219 \times Z_{\text{am}} = 410219 (0.0005 + j0.001) = 0.2051095 + j0.410219$

انتقال راکتیو خط به

The impedance angle of the mho unit, $\beta = 90^\circ$

The blinder distance $(d) = \left(X_d' + X_{TG} + X_{maxsci} \right) \times \tan(90 - \delta/2)$

$$\left(X_d' + X_{TG} + X_{maxsci} \right) = 10.7 \Omega$$

مقدار دایره محور

زاویه δ «دلتا» را مستقیماً بین ژنراتور و سبده قدرت با استفاده از شبکه

ملکری، ناایز لندرا و اگر شبکه سازی انجام شود به صورت شبیه‌سازی ۱۲۰ درجه

۴- مقدار ناخالصه جندرا بدست می‌آوریم.

$$d = \left[\left(\frac{X_d' + X_{TG} + X_{maxsci}}{2} \right) \times \tan(90 - \delta/2) \right]$$

را به دست می‌آوریم

* نکته مهم ۱ در مرحله ۴ باید زاویه جونی δ «دلتا» بدست می‌آید، برای این

با رابده شبکه سازی یا یارگی لندرا انجام شود، به این پیچ به هر دلیلی شبکه سازی یا یارگی

به قدر قابل انجام نبود این عدد را به صورت شبیه‌سازی ۱۲۰ درجه در نظر می‌گیرند

$$X_d' = 0.1205 \text{ pu} \times 17.5 \text{ pu} = 2.107 \text{ pu}$$

مقدار دایره محور

$$X_{TG} = 0.1118 \text{ pu} \times 17.5 \text{ pu} = 1.957 \text{ pu}$$

مقدار دایره محور

$$X_{maxsci} = 0.402 \text{ pu} \times 17.5 \text{ pu} = 7.035 \text{ pu}$$

مقدار دایره محور

نکته: در رسم شبکه ۱۴ صفت قابل. ابتدا باید تمامی اینها را با یکدیگر

شبده قدرت را به بین ژنراتور و سبده قدرت با استفاده از شبکه سازی ۱۲۰ درجه

بدست می‌آوریم.

۳- مقدار $X_d' + X_{TG} + X_{maxsci}$ را بدست می‌آوریم، به قطر دایره mho است

$$Z_{LG} = 0.1005 \text{ pu} + j 0.10402 \text{ pu}$$

مقدار دایره محور

$$|Z_{LG}| = \sqrt{(0.1005 \text{ pu})^2 + (0.10402 \text{ pu})^2} = 0.1402 \text{ pu}$$

زاویه δ

$$0.1402 \text{ pu} \times 17.5 \text{ pu} = 2.454 \text{ pu}$$

تیم ۱ از روی شکل زمان سیگنال غیر (t) برابر ۲۵۰ms یعنی ثانیه است می تونه

setting زمان $t = 250 \text{ ms} \left(t_{100} \rightarrow 100 \right)$

برای دایره محور $= \frac{\text{طول محور}}{r} - 1 \Delta X_{TG} = \frac{2X'_d + 1 \Delta X_{TG}}{r} - 1 \Delta X_{TG} = \frac{(2X'_d - 1 \Delta X_{TG})}{r}$

$R = e$
 $x = - \left(\frac{2X'_d + 1 \Delta X_{TG}}{r} \right) = -250 \Delta$

$R = x$
 $2X'_d + 1 \Delta X_{TG} = 10^4 \Delta$

خط سیرایه ای از دید ترسیمال رابطه آورده اگر خط سیرایه ای زمانی به ۲ برابر

زمان $t_{AB} = t_r$
 $t_x > t_r = 250 \text{ ms}$ $\rightarrow$ out of step
 $t_x < t_r = 250 \text{ ms}$ $\rightarrow$ $\text{SC (short circuit)}$

شکل هندسی
 شکل هندسی

۴- تعیین کنید زمان را برای خط سیرایه ای یعنی زمان تا هم دلی در حالت

بر روی له تنظیم کنیم و درایم با شعله به جدول نگاه کنیم در ۲۵۰ms و ۱۴ درجه



شکل دور و دور نتایج سیرای
 ی با سیرایه است
 اگر سیرایه با دوری قابل انجام
 در نظر بگیرد $K=100$

(آیند ۲)
 قطر دایره $= 2X'_d + 1 \Delta X_{TG} = 10^4 \Delta$

$d = \left(\frac{2X'_d + X_{TG} + X_{max}}{r} \right) \tan \left(90 - \frac{\theta}{r} \right)$

$d = \left(\frac{2,913 + 105 + 0,1089}{r} \right) \times \tan \left(90 - \frac{14}{r} \right) = 1,14 \Delta$

$d = 1,14 \Delta$
 $d_{pa} = \frac{1,14}{1784} = 0,00064 \text{ p.u.}$

از دید
 به صورت زیر