



دانشکده مهندسی
پرفا

طراحی ماشینهای الکتریکی / دکتر ابولفضل واحدی / بهار ۸۴

دانشگاه علم و صنعت
ایران

بنام خدا

بخش ششم
بخش ششم
طراحی ماشین القائی



دانشکده مهندسی
برق

طراحی ماشینهای الکتریکی / دکتر ابوفضل واحدی / بهار ۸۴

دانشگاه علم و صنعت
ایران

طراحی ماشین القائی

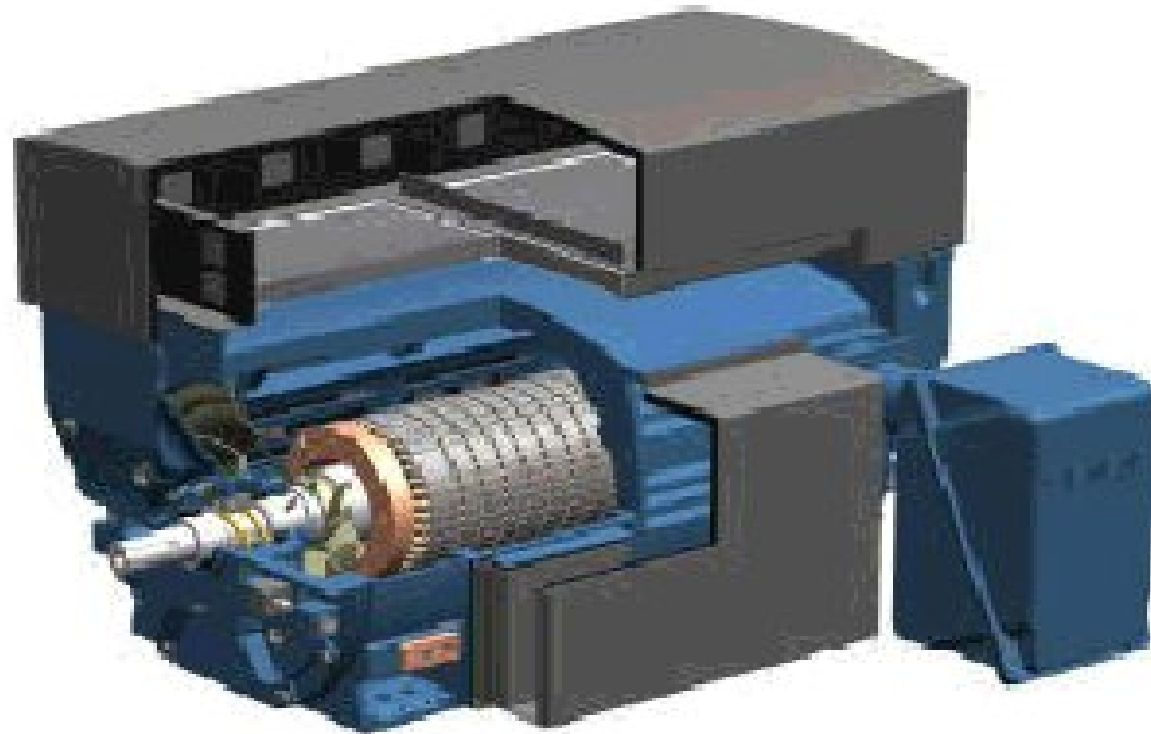


FIG. 8 - Cut away view of motor with rotor



طراحی ماشین القایی

- ماشینهای القایی معمولاً در حالت موتوری به کار گرفته شده و معمول ترین نوع موتور را برای کاربردهای صنعتی و خانگی فراهم می نمایند.
- شهرت و اعتبار موتور القایی از ساختار ساده آن ناشی می شود که موجب گردیده با مقادیر نامی مشابه، قیمت و هزینه کمتری نسبت به موتورهای dc داشته باشد.
- موتورهای القایی عملاً به هیچ نوع نگهداری و تعمیری نیاز ندارند



مزایا و معایب موتورهای القایی

- معایب اصلی موتورهای القایی، جریان راه اندازی بالای آنها و ضریب قدرت پائین آنها در بارهای کم می باشد. با این وجود، در بسیاری از کاربردها، مزایای این موتورها بیشتر از معایب آنهاست.
- با پیشرفت هایی که در زمینه الکترونیک قدرت صورت گرفته، موتورهای القایی به طور گسترده تر در محرکه های سرعت متغیر برای کاربردهای صنعتی و فرآیندهای مختلف به کار می روند.

جزئیات ساختاری

- عملکرد موتور القایی نیازمند دو سیم پیچ است، یک سیم پیچ اولیه که بوسیله منبع جریان متناوبی تحریک می شود و سیم پیچ ثانویه که اتصال کوتاه شده است
- در طراحی مرسوم، سیم پیچ اولیه روی استاتور قرار داده می شود در حالی که سیم پیچ ثانویه را روتور حمل می کند، اما لازم نیست همیشه اینگونه باشد.



محاسبات طراحی

- معادله خروجی ماشینهای AC در اینجا یادآوری می شود:

$$Q = C_o D^2 L n_s$$

$$C_o = 1/11 \pi^2 B_{av} ac K_w \times 10^{-3}$$

$$Q(\text{KVA}) = \frac{P_o(\text{KW})}{\eta \text{Cos}\phi}$$

$$K_w = K_d K_c$$



محاسبات طراحی

- برای شروع محاسبات می توان ضریب توزیع را برای موتورهای سه فاز برابر 0.955 در نظر گرفته (برابر با ۳ شیار در هر قطب برای هر فاز)، ضریب گام را برابر واحد فرض نمود.
- ضریب سیم پیچی هنگامی که سیم پیچ استاتور (اولیه) طراحی می گردد، مشخص خواهد شد. مقادیر اولیه راندمان و ضریب قدرت را می توان از جدول مربوطه بدست آورد که مقادیر نمونه ای برای موتورهای تغذیه شده از شبکه را نشان می دهد

محاسبات طراحی

جدول راندمان و ضریب قدرت موتورهای القایی قفس سنجابی ۴ قطب سه فاز

ضریب قدرت	راندمان	توان خروجی
۰/۷۵	۰/۶۸	۰/۲۵
۰/۷۵	۰/۷۲	۰/۷۵
۰/۸۲	۰/۸۱	۲/۲
۰/۸۴	۰/۸۳	۳/۷
۰/۸۷	۰/۸۶	۷/۵
۰/۸۹	۰/۸۸	۱۵/
۰/۹	۰/۹	۳۷/



انتخاب چگالی شار فاصله هوایی

- مقدار چگالی شار فاصله هوایی علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن جریان مغناطیس کنندگی و ضریب قدرت، چگالی شار در دندانه ها و ظرفیت اضافه بار موتور را مشخص می نماید. چگالی شار زیاد موجب افزایش تلفات هسته و افزایش جریانهای مغناطیس کنندگی می گردد و از طرفی باعث کاهش راکتانس نشتی میگردد.

- برای جلوگیری از افزایش جریانهای مغناطیس کنندگی، موتورهای القایی برای مقادیر متوسط و مناسب چگالی شار طراحی می شوند.



انتخاب چگالی شار فاصله هوایی

- چگالی شار فاصله هوایی باید به نحوی انتخاب گردد که در هیچ قسمت از مدار مغناطیسی، اشباعی وجود نداشته باشد.
- در حالت کلی طراحی های قابل قبول و رضایت بخش در مورد موتورهای القایی تغذیه شده از شبکه با توان نامی تا ۲۲ کیلووات زمانی بدست می آید که چگالی شار فاصله هوایی بین ۰/۳۵ تا ۰/۶ تسلا باشد، که مقادیر بیشتر نیز برای موتورهای بزرگتر است. مقادیر کوچکتر را می توان برای طراحی موتورهای ۴۰۰ هرتز مورد استفاده قرار داد.



انتخاب بارگذاری الکتریکی ویژه

- مقدار آمپر هادیها در هر متر از محیط استاتور در فاصله هوایی (ac) به اندازه موتور، نوع محفظه و تهویه و ظرفیت اضافه بار مطلوب (یا راکتانس نشتی مجاز) بستگی دارد.
- مقدار زیاد ac ، تلفات مسی زیاد و افزایش دمای بالا را نتیجه می دهد. سیستم تهویه ای که مورد استفاده قرار گرفته باید طوری طراحی شده باشد که افزایش دما، از ماکزیموم مقدار مجازی که توسط کلاس عایق به کار رفته تعیین گردیده ، تجاوز ننماید.

انتخاب بارگذاری الکتریکی ویژه

- مقدار زیاد آمپر هادیها در هر متر موجب خواهد شد تا تعداد بیشتری هادی مورد نیاز باشند و این امر راکتانس نشتی ماشین را افزایش می دهد.
- در مورد موتورهای کوچک، بارگذاری الکتریکی ویژه معمولاً بین ۸۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ آمپر هادی بر متر می باشد. مقادیر بیشتر برای موتورهایی به کار می برند که جهت کار در شرایط فرو رفته در سیال مایع، طراحی شده اند



تعداد قطبها

- تعداد قطبها را می توان به راحتی برحسب سرعت سنکرون و فرکانس تغذیه به صورت زیر بیان نمود:

$$P = \frac{2f}{n_s}$$

ابعاد اصلی

• پس از انتخاب مقادیر اولیه برای بارگذاریهای الکتریکی و مغناطیسی ویژه، ضریب قدرت و راندمان، ضریب خروجی و حاصل ضرب طول و قطر ماشین D^2L محاسبه می‌شوند.

عواملی که لازم است تا هنگام تفکیک برای طول و قطر موتورهای القایی مورد توجه قرار بگیرند، به طور خلاصه، درانتخاب نسبت طول هسته به گام قطب موتور به شکل زیر نمایان میشوند

ابعاد اصلی

انتخاب نسبت طول هسته به گام قطب موتور: L / τ

بین ۱/۵ تا ۲

• حداقل هزینه

بین ۱ تا ۱/۵

• ضریب قدرت خوب

برابر با ۱/۵

• راندمان خوب

برابر با ۱

• طراحی متعادل



ابعاد اصلی

- برای موتورهای کوچک، مقادیر زیاد L/τ قطرهای کوچکی را نتیجه می دهند که ممکن است حتی حداقل تعداد شیار را هم نتوانند در خود جای دهند.
- مقدار L/τ برابر با $0/6$ را که مقدار پائینی است می توان برای ماشینهای دو قطب که دارای توان نامی در حد چند کیلووات هستند و برای بعضی از موتورهای کسر از اسب بخار مورد استفاده قرار داد. در حالت کلی:

$$L = \frac{\pi D}{P} \times (0/6 \text{ to } 2/0)$$



طول فاصله هوایی

- برای به حداقل رسانیدن جریان مغناطیس کنندگی و برای بدست آوردن عملکردی رضایت بخش و قابل قبول، فاصله هوایی باید تا حدی که ساختار مکانیکی ماشین اجازه می دهد کوچک باشد.
- با این حال، استفاده از فاصله هوایی بزرگ یک سری مزایایی را نیز در پی خواهد داشت. تلفات ضربان و نویز مغناطیسی که از تغییر رلوکتانس فاصله هوایی ناشی می شوند، با افزایش فاصله هوایی کاهش می یابند. فاصله هوایی بزرگ در موتورهای خنک شده با فن، شرایط حرارتی را بهبود می بخشد.



طول فاصله هوایی

- در اغلب موارد، نیاز به ضریب قدرت مناسب، طول شعاعی فاصله هوایی را به مینیموم فاصله آزاد مکانیکی محدود می نماید. حداقل طول تقریبی فاصله هوایی، بر حسب میلی متر را می توان به کمک فرمول تجربی زیر تعیین نمود:

$$l_g = 3 / 06 - \frac{6560}{D + 2280}$$

طراحی استاتور

شیارهای استاتور:

- در موتورهای کوچک، شیارهای باریک نیمه بسته با دندانهای با کناره های موازی مورد استفاده قرار می گیرند. نیاز به شیارهای نیمه بسته به علت مقدار کم فاصله هوایی پدید می آید، این ترکیب ضربانهای شار را کاهش می دهد. استفاده از شیارهای نوک تیز مخروطی، ماکزیموم مساحت شیار را برای یک چگالی دندان معین نتیجه می دهد.
- بطور کلی، تعداد شیارهای زیاد، به عایق شیار بیشتر و نیز به تعداد سیم پیچهای بیشتری برای سیم پیچی، عایق کاری و نصب آن نیاز دارند و این امر موجب می گردد هزینه ساخت افزایش یابد.

طراحی استاتور

- از سوی دیگر، شار ناشی و سهم آن در راکتانس ناشی موتور، به طور معکوس با تعداد شیارهای هر قطب در هر فاز متناسب می باشد. بنابراین، تعداد شیارهای هر قطب در هر فاز نباید از دو کمتر باشد در غیر این صورت راکتانس ناشی زیاد خواهد شد.
- برای آنکه هزینه ساخت تا حد امکان پائین نگه داشته شود، تعداد شیارهای استاتور باید طوری انتخاب گردد که بیشترین تعداد ترکیبهای قطب، فاز و ولتاژ را بتوان در یک پوسته معین فراهم کرد.

طراحی سیم پیچی استاتور

- سیم پیچی استاتور ممکن است هم از نوع تک لایه (با یک بازوی کلاف در هر شیار) و هم از نوع دو لایه باشد.
- معمول ترین نوع سیم پیچی که برای موتورهای القایی کوچک به کار می روند، سیم پیچی های حلقوی تک لایه هستند. سیم پیچی های تک لایه نوع متحدالمركز و سیم پیچی های دو لایه در بعضی از موتورهای صنعتی به کار می روند



طراحی سیم پیچی استاتور

- در مورد سیم پیچی های حلقوی، همه کلافها دارای گام یکسانی هستند و در هر فاز برای هر جفت قطب فقط یک گروه کلاف موجود می باشد و بنابراین، ماکزیموم تعداد مدارهای موازی برابر با نصف تعداد قطبهاست.
- گام کلاف برحسب تعداد شیارها در سیم پیچی های حلقوی باید برای موتورهای سه فاز فرد بوده و برای موتورهای دو فاز زوج باشد.



طراحی سیم پیچی استاتور

ولتاژ القاء شده در سیم پیچی آرمیچر برابر است با :

$$E_S = 4 / 44 f \phi T_S K_{ws}$$

- E_S ولتاژ القا شده در سیم پیچی استاتور در هر فاز
- f فرکانس منبع تغذیه
- ϕ شار در هر قطب
- T_S تعداد دورهای سیم پیچی استاتور برای هر فاز در حالت سری
- K_{ws} ضریب سیم پیچی استاتور

طراحی سیم پیچی استاتور

ولتاژ القاء شده در هر فاز را می توان برابر با ولتاژ فاز ترمینال منهای حاصل ضرب جریان مغناطیس کنندگی و راکتانس نشتی استاتور در نظر گرفت. در ابتدا می توان آنرا ۰/۹۷ ولتاژ فاز ترمینال فرض نمود. تعداد دورها در هر فاز استاتور برابر است با:

$$T_s = \frac{E_s}{4 / 44 f \phi K_{ws}}$$

$$\phi = B_{av} \tau L_i$$

طراحی سیم پیچی استاتور

جریان فاز استاتور به صورت زیر بدست می آید:

$$I_s = \frac{P_o \times 10^3}{3 V_{ph} \cos \phi \eta}$$

- جریان هادی، با تقسیم نمودن جریان فاز موتور به تعداد مدارهای موازی آرمیچر بدست می آید.
- چگالی جریان در سیم پیچی استاتور یک موتور القایی استاندارد را می توان بین ۳ تا ۶ A / mm^2 ، در نظر گرفت.
- سطح مقطع هادی استاتور برابر است با:

$$a_s = \frac{I_{zs}}{\delta_s} \quad mm^2$$

طراحی سیم پیچی استاتور

طول تقریبی دور متوسط برای یک سیم پیچی تک لایه را می توان از فرمول زیر

$$L_{mts} = 2L + 2/3\tau$$

تعیین نمود:

■ هنگامی که تعداد هادیها در هر شیار و نیز سطح مقطع هادی مشخص باشند، با در نظر گرفتن مقداری برای ضریب اشغال شیار، مساحت تقریبی شیار را می توان بدست آورد.

■ در موتورهای القایی کوچک، شیارهای نیمه بسته مورد استفاده قرار میگیرد. در این روش ساخت، مقدار ضریب اشغال شیار در حدود ۰/۴ است که در حالت کلی نیز از ۰/۵ بیشتر نمی باشد :

$$A_{ss} = \frac{Z_{ss} a_s}{0/4}$$



طراحی سیم پیچی استاتور

- شیارهای عمیق موجب می شوند تا نشتی شیار بیشتر شود و در حالت کلی، نسبت عمق به پهناي شیار را بین ۳ تا ۶ در نظر گیریم.
- شیار باید به گونه ای انتخاب گردد که ماکزیموم چگالی شار بدست آمده دندان حدود ۱/۷ تسلا باشد.
- مقاومت استاتور در هر فاز برابر است با:

$$r_s = \frac{\rho T_s L_{mts}}{a_s \times 10^{-6}}$$



هسته و دندانه های استاتور

- تلفات هسته و جریان مغناطیس کنندگی مستقیماً با چگالی شار دندانه تغییر می کنند. بنابراین، چگالی شار زیاد در دندانه ها مطلوب نمی باشد. حداقل پهنای دندانه استاتور، برحسب متر برابر است با:

$$W_{ts} = \frac{P \phi / S_s}{1 / 7 L_i}$$



هسته و دندانه های استاتور

- چگالی شار متوسط در هسته استاتور نباید از $1/5$ تسلا تجاوز نماید. با توجه به آنکه نیمی از شار قطب از هسته عبور می کند، حداقل عمق هسته ، برحسب متر برابر است با:

$$d_{cs} = \frac{\phi / 2}{1 / 5 L_i}$$



هسته و دندانه های استاتور

- قطر بیرونی استاتور D_o بر حسب متر برابر است با:

$$D_o = D + 2d_{ss} + 2d_{cs}$$

- عمق شیار استاتور بر حسب متر می باشد. d_{ss}



طراحی روتور قفس سنجابی

- در عمل توزیع شار فاصله هوایی شامل تعدادی هارمونی می باشد. این هارمونیها به علت این که فاصله هوایی بدلیل دهانه های شیار استاتور و روتور کاملاً صاف و یکدست نیست (هارمونیهای شیار) بوجود می آیند. به علاوه، هارمونی ها ممکن است به علت اشباع و عدم تقارن در طول فاصله هوایی بوجود آیند.
- شارهای هارمونی را می توان به صورت یک مجموعه قطب اضافی در نظر گرفت، بعضی از آنها به طرف جلو حرکت می کنند (در جهت میدان اصلی) و برخی دیگر در جهت عکس گردش می کنند




طراحی روتور قفس سنجابی

- همه این قطب/هارمونیها در سرعتهای زیر سنکرون حرکت می نمایند. روتور قفس سنجابی مشابه با همان رفتاری که در مقابل شار اصلی ارائه می کند به دیگر هارمونی ها نیز واکنش نشان می دهد و بنابراین، برای هر هارمونی مشخصه گشتاور- سرعت پارازیتی کاملی بدست می آید.
- در نتیجه، مشخصه گشتاور- سرعت موتور منحنی یکنواخت و یکدستی نیست بلکه در لغزش های بزرگ دارای بی نظمی ها، فرورفتگی ها و نوک تیزیهایی می باشد. این موارد ممکن است موجب شوند موتور در حالت سکون قفل شده و برای راه اندازی دچار مشکل شود یا اینکه در بعضی از سرعتهای زیر سنکرون به طور خزنده کار کرده و افزایش نویز در طول دوره کاری را سبب شوند.



طراحی روتور قفس سنجابی

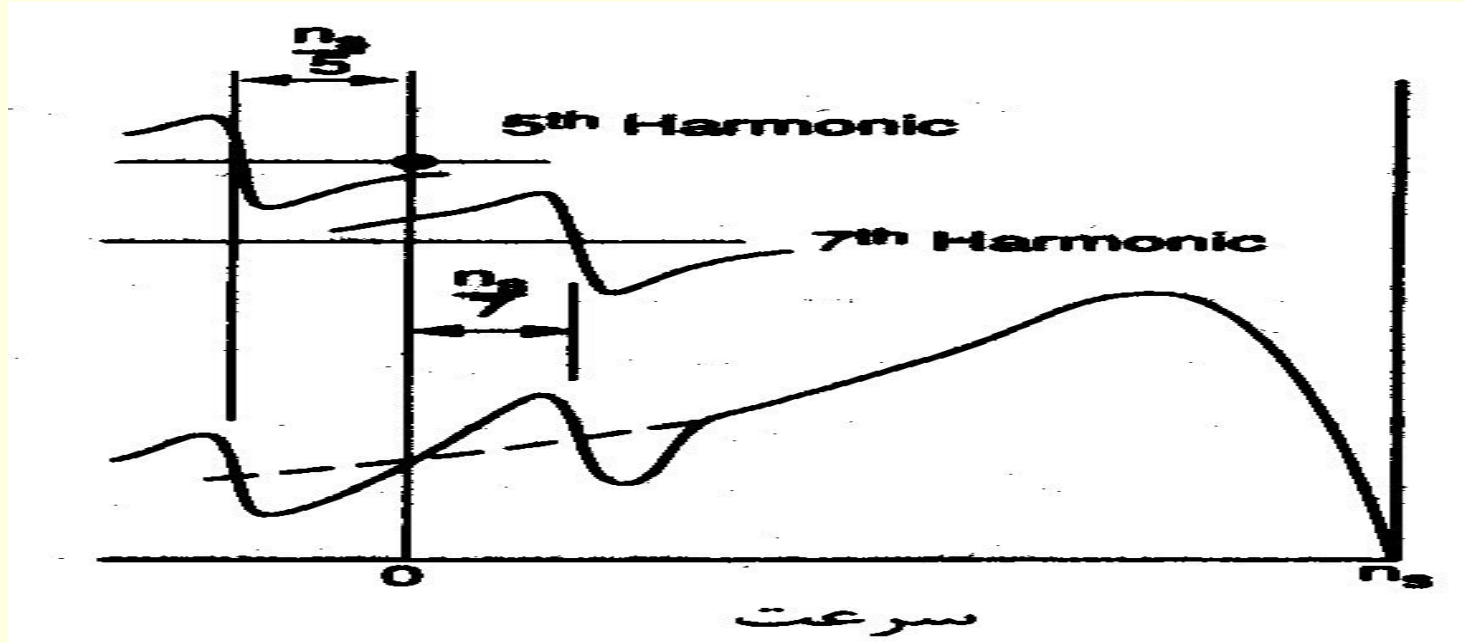

- باید دقت داشت که در موتورهای با حلقه لغزان، احتمال پدید آمدن چنین دردسرهایی کمتر می باشد زیرا روتورهایشان برای تعداد مشخصی قطب سیم پیچی می شوند و بنابراین نسبت به هارمونی ها حساسیت کمتری دارند

تعداد شیارهای روتور

- در یک سیم پیچی سه فاز حامل جریانهای سینوسی، هارمونی های تولیدی مرتبه به قرار زیر می باشند:

$$n = 6N \pm 1$$

- جهت چرخش هارمونی بسته به علامت، هم جهت یا خلاف جهت چرخش می باشد.
- تعداد قطبهای هارمونی n ام، n برابر تعداد قطبهای اصلی است.



هارمونیهای شیار

- اگر هارمونیهای استاتور و روتور هم مرتبه باشند واگر سرعت آنها طوری باشد که بر هم منطبق شوند، این هارمونیها به یکدیگر قفل شده و گشتاور سنکرون را ایجاد می نمایند. در صورتی که چنین گشتاوری به اندازه کافی بزرگ باشد موتور در سرعت ثابتی زیر سنکرون شروع به خزش خواهد کرد.
- برای موتور ۳ فاز با تعداد قطب P ، مرتبه هارمونی های میدان استاتور و روتور ناشی از شیار گذاری، به ترتیب برابر خواهد بود با:

هارمونی های شیار

$$n = 6q \pm 1 = \left(\frac{2S_s}{P} \right) \pm 1$$

$$n' = \left(\frac{2S_r}{p} \right) \pm 1$$


هارمونی ها به ترتیب با سرعت $1/n$, $1/n'$ می چرخند. این سرعتها هنگامی برابر خواهند بود که:

$$\left(\frac{2S_s}{P} \right) \pm 1 = \left(\frac{2S_r}{P} \right) \pm 1$$



هارمونی های شیار

اثر شیار گذاریهای روتور و استاتور و ترکیب آنها :

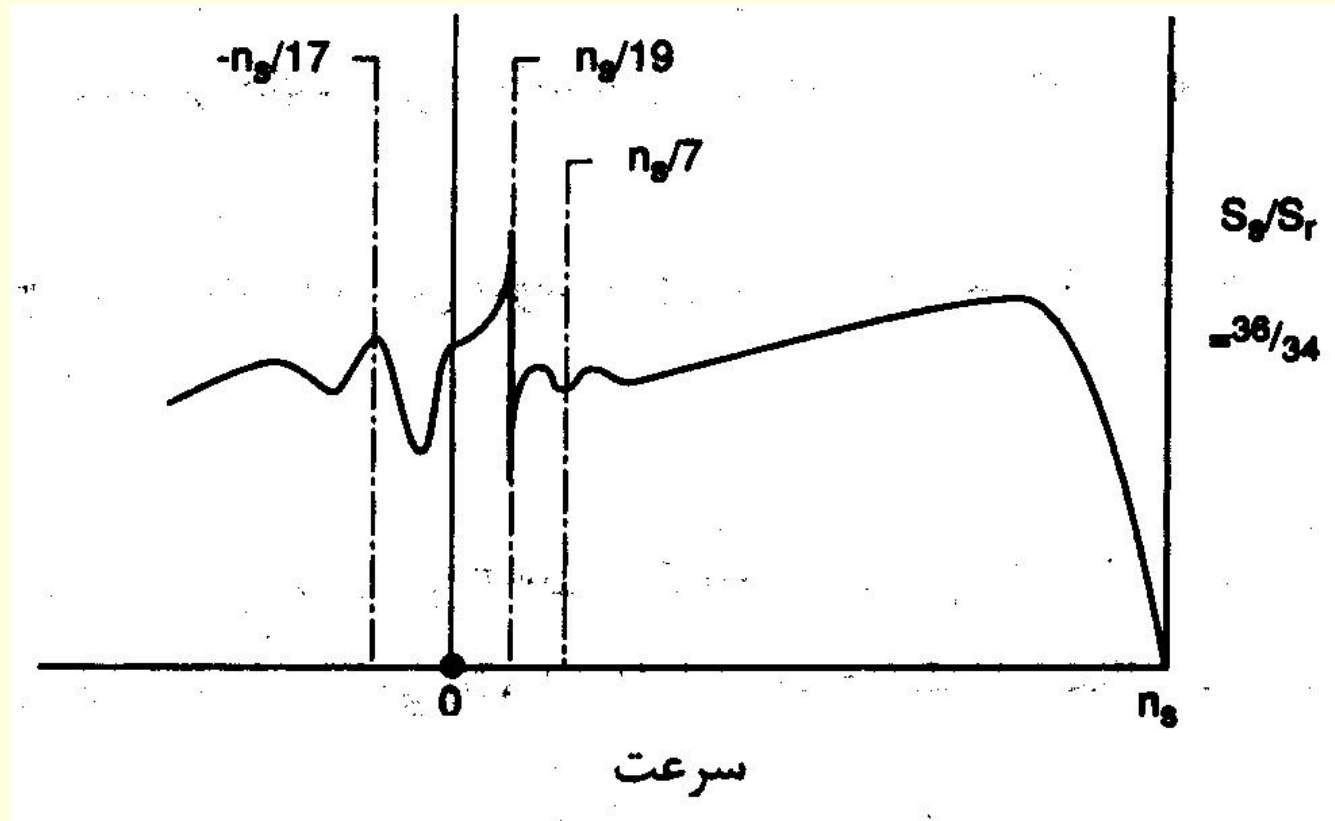



قوانین انتخاب ترکیبهای شیار استاتور-روتور

- انتخاب صحیح و عاقلانه ترکیب شیار استاتور-روتور کمک می کند تا تاثیر مزاحم ترین هارمونی ها روی کارکرد ماشین کاهش یابد. برای این کار باید از قوانین کلی زیر پیروی نمود:

۱- تعداد شیارهای روتور نباید به هیچ وجه با تعداد شیارهای استاتور برابر باشد. عملکرد رضایت بخش برای تعداد شیارهای روتور ۱۵ تا ۳۰ درصد بزرگتر یا کوچکتر از تعداد شیارهای استاتور رخ میدهد.



قوانین انتخاب ترکیبهای شیار استاتور-روتور

۲- برای جلوگیری از ایجاد نوک تیزیهای سنکرون، اختلاف بین شیارهای استاتور و روتور نباید برابر با $5P, 2P, P$ باشد.

۳- در موتورهای سه فاز برای جلوگیری از ایجاد قفل مغناطیسی اختلاف بین تعداد شیارهای استاتور و روتور نباید برابر با $3P$ یا هر مضربی از $3P$ باشد.

۴- برای جلوگیری از ایجاد نویز و لرزش و ارتعاش، اختلاف بین تعداد شیارهای استاتور و روتور نباید برابر با ۱، ۲، $P+1$ یا $P+2$ باشد.



قوانین انتخاب ترکیبهای شیار استاتور-روتور

- بعضی از این ترکیبات برای موتورهای 50 هرتز صنعتی عبارتند از:



P=2	۳۶/۲۸	۳۶/۲۴	۳۶/۲۲	۱۸/۲۳
	۵۴/۳۸	۴۸/۳۸	۴۲/۳۲	۳۶/۳۲
P=4	۴۸/۴۰	۲۴/۱۷	۲۴/۳۳	
	۶۰/۵۲	۶۰/۴۲	۴۸/۶۰	
P=6	۵۴/۳۸	۴۸/۴۴	۳۶/۴۰	۳۶/۴۴
	۷۲/۵۸	۷۲/۵۶	۷۲/۵۴	
P=8	۷۲/۶۰	۷۲/۵۲		

میله های روتور و حلقه های انتهایی

- کل آمپر دورهای روتور را می توان بین $0/185$ تا $0/9$ برابر کل آمپر دورهای استاتور در نظر گرفت.
- بین میله های قفس و هسته روتور هیچ عایقی به کار نمی رود و ممکن است روتور در چگالی جریان بسیار بیشتری نسبت به استاتور به کار گرفته شود.
- طول متوسط دور کلافهای روتور کوتاهتر از استاتور بوده و لذا تهویه بهتر می باشد. چگالی جریان در میله های روتور را می توان حدود دو برابر چگالی جریان در سیم پیچی استاتور در نظر گرفت.



میله های روتور و حلقه های انتهایی

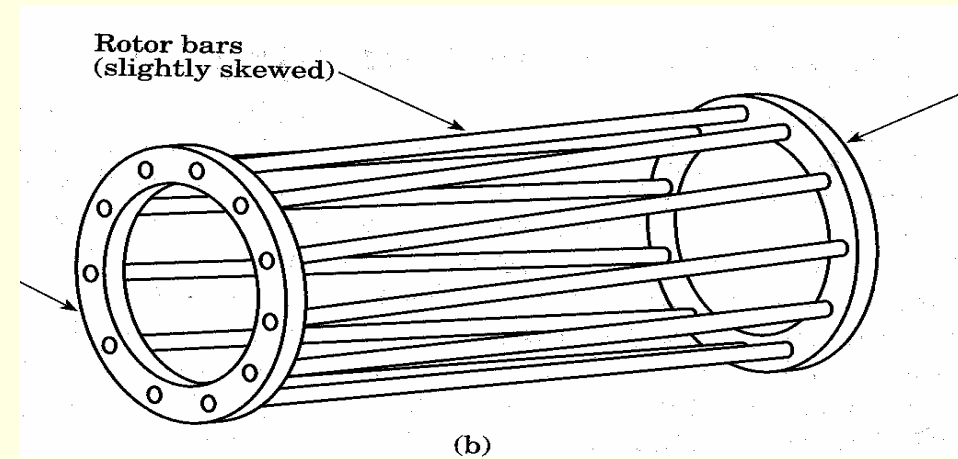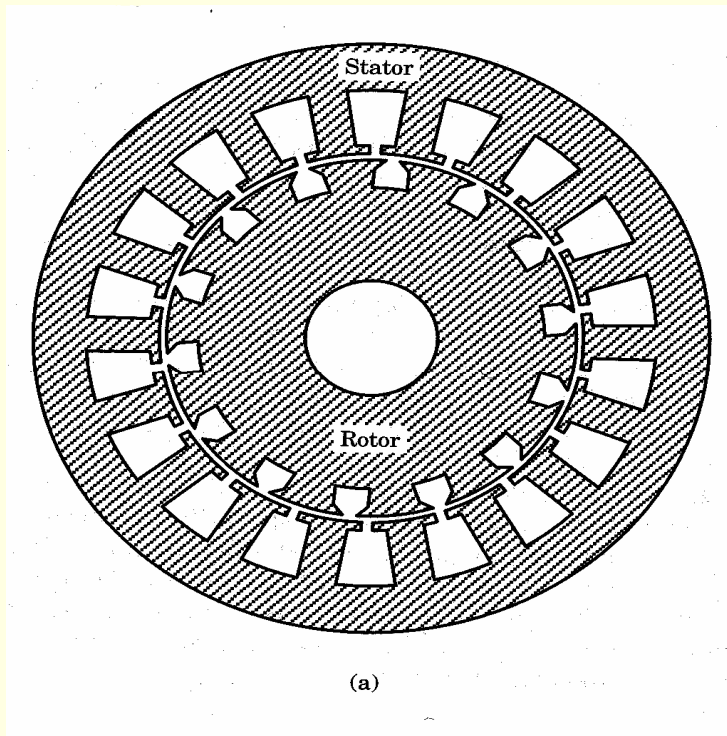



میله های روتور و حلقه های انتهایی

- بنابراین، نسبت کل سطح مقطع هادی روتور به کل سطح مقطع مس استاتور تقریباً برابر است با:

$$\frac{A_{cr}}{A_{cs}} = 0/9 \times \frac{1}{2} = 0/45$$

میله های روتور و حلقه های انتهایی

- مساحت هادی روتور را باید نسبت به طول میله و مقطع حلقه انتهایی طوری انتخاب نمود که بتوان مقاومت مناسب روتور را جهت پاسخگویی به گشتاور راه اندازی و نیازهای کاری ماشین حین حرکت بدست آورد.
- سطح مقطع هر میله برحسب کل مساحت هادی در روتور و تعداد میله های روتور، به صورت زیر بدست می آید:

$$a_b = \frac{A_{cr}}{S_r}$$

میله های روتور و حلقه های انتهایی

- در محاسبه مساحت شیار روتور می توان فاصله آزادی بین ۰/۱۵ تا ۰/۴ میلی متر در نظر گرفت. مقاومت کل میله های قفس سنجابی برابر است با:

$$r_b = S_r \frac{\rho L_b}{a_b}$$

L_b طول محوری میله می باشد.


میله های روتور و حلقه های انتهایی

- ماکزیموم مقدار جریان حلقه انتهایی از حاصل ضرب جریان متوسط میله و نصف تعداد میله‌ها (یا شیارهای روتور) در هر قطب بدست می آید. با فرض اینکه جریان حلقه انتهایی، مشابه با جریان میله، به صورت سینوسی تغییر می کند، مقدار مؤثر جریان حلقه انتهایی برابر می شود با:

$$I_{er} = \frac{2}{\pi} \sqrt{2} I_b \times \frac{S_r / 2}{P} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{I_b S_r}{\pi P}$$



میله های روتور و حلقه های انتهایی

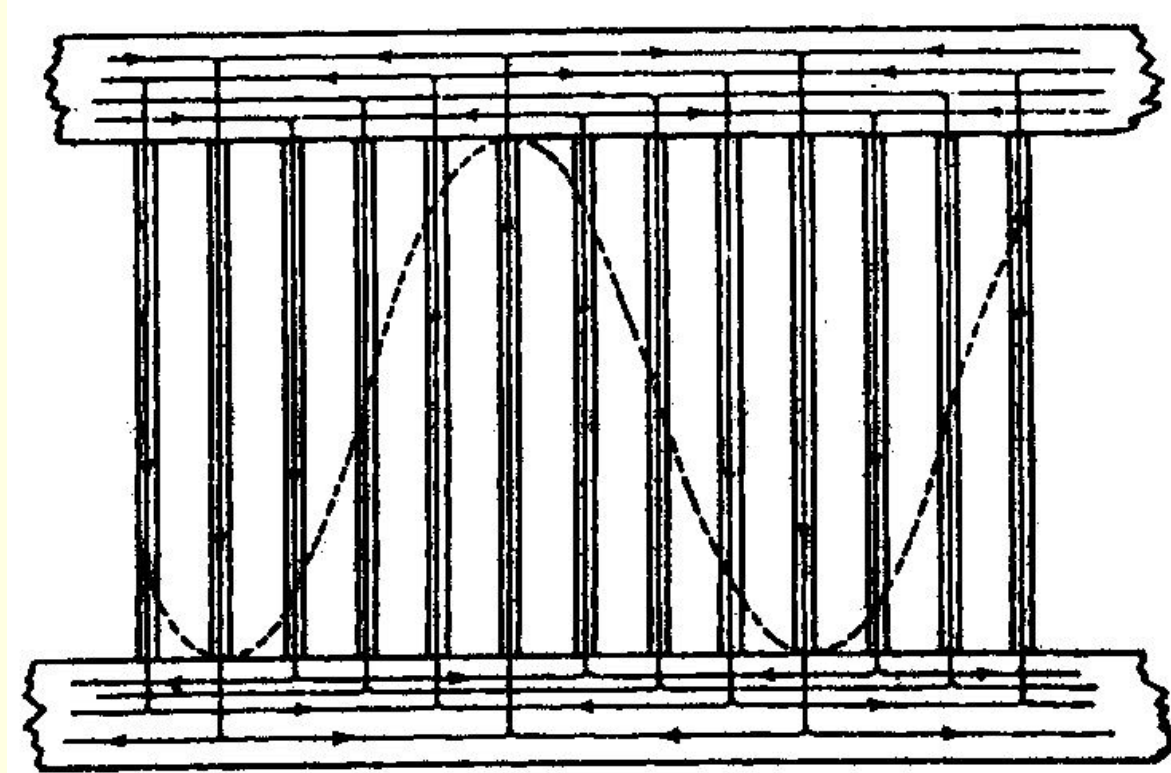

شکل ۵-۱۰ توزیع جریان در یک سیم پیچی قفس.

میله های روتور و حلقه های انتهایی

- چگالی جریان در حلقه انتهایی را می توان برابر با و یا اندکی بیشتر از چگالی جریان در میله ها در نظر گرفت.
- در اغلب موارد ابعاد حلقه انتهایی طوری انتخاب می گردد که سهم آن در مقاومت سیم پیچی روتور حداقل باشد. سطح مقطع هر حلقه انتهایی برابر است با:

$$a_{er} = \frac{I_{er}}{\delta_{er}} = \frac{I_b S_r}{\pi P \delta_{er}} \quad \text{mm}^2$$



میله های روتور و حلقه های انتهایی

مساحت کل مقطع میله ها برابر است با:

$$A_{cr} = \frac{I_b S_r}{\delta_b}$$

سطح مقطع هر حلقه انتهایی را بر حسب کل مقطع هادی روتور به صورت زیر بدست می آوریم:

$$a_{er} = \frac{A_{cr}}{\pi p} \frac{\delta_b}{\delta_{er}}$$

میله های روتور و حلقه های انتهایی

مقاومت دو حلقه انتهایی برابر است با:

$$r_{er} = 2 \frac{\rho \pi D_{er}}{a_{er}}$$

کل تلفات مسی روتور را می توان به صورت زیرنوشت :

$$I_b^2 r_b + I_{er}^2 r_{er} = \rho I_b^2 S_r^2 \left[\frac{L_b}{S_r a_b} + \frac{2D_{er}}{\pi P^2 a_{er}} \right]$$

میله های روتور و حلقه های انتهایی

با تقسیم تلفات به مربع جریان میله، مقاومت کل روتور را به صورت زیر بدست میآوریم :

$$R_r = \rho S_r^2 \left[\frac{L_b}{S_r a_b} + \frac{2D_{er}}{\pi P^2 a_{er}} \right] \Omega$$

- مقاومت روتور ارجاع شده به طرف استاتور برابر است با مقاومت روتور ضربدر مربع نسبت دورهای موثر روتور به دورهای موثر استاتور. این نسبت تبدیل برابر است با:

$$\left[\frac{2m_s T_s K_{ws}}{S_r} \right]^2$$



میله های روتور و حلقه های انتهایی

مقاومت سیم پیچی قفس سنجابی در هر فاز بر حسب سیم پیچی استاتور برابر است با:

$$r_r' = 4m_s T_s^2 K_{ws}^2 \rho \left[\frac{L_b}{S_r a_b} + \frac{2D_{er}}{\pi P^2 a_{er}} \right]$$

در مورد موتورهای القایی کوچک که پهنای شعاعی حلقه انتهایی در مقایسه با سطح مقطع میله بزرگ می باشد، جهت محسوب نمودن توزیع جریان غیر یکنواخت در حلقه باید مؤلفه حلقه انتهایی مقاومت قفس را تصحیح نمود.



دندانه روتور و هسته

- فرکانس شار روتور خیلی کم و تلفات هسته ناچیز است. ماکزیمم چگالی شار در دندانه روتور برابر با ماکزیمم چگالی شار مجاز در دندانه استاتور در نظر گرفته میشود. (۱/۷ تسلا)
- چگالی شار در هسته روتور را عموماً برابر با چگالی شار هسته استاتور در نظر گرفته که مقدار آن نباید از ۱/۵ تسلا تجاوز کند. زمانی که هسته روتور نیمی از شار قطب را حمل می کند، حداقل عمق هسته را می توان به کمک معادلات بدست آورد.

$$d_{cr} = \frac{\phi / 2}{1 / 5 L_i}$$



مشخصه های کاری

جریان بی باری:

• جریان بی باری یک موتور القایی از دو مؤلفه تشکیل می گردد : جریان مغناطیس کنندگی که نسبت به ولتاژ اعمال شده ۹۰ درجه اختلاف فاز دارد و مؤلفه تلفات که با ولتاژ هم فاز است.

با محاسبه کل آمپر دورها در هر قطب که جهت عبور شار در مدار مغناطیسی مورد نیاز می باشند، جریان مغناطیس کنندگی بدست می آید.

• محاسبه مؤلفه تلفات جریان بی باری مستلزم تعیین تلفات بی باری است.

• این تلفات همان تلفات آهنی در دندانه ها و هسته ها و تلفات بادخوری و اصطکاک می باشند .



مشخصه های کاری

- تلفات آهنی در هسته و دندانه های استاتور، با محاسبه وزن مربوط به هر یک از آنها و ضرب کردن آن در تلفات ویژه (در هر واحد وزن) متناظر با مقادیر چگالی شار، مشخص می شوند.
- از آنجا که فرکانس روتور خیلی کم می باشد، می توان از تلفات آهنی روتور صرفنظر نمود. با این حال، در بعضی از طراحی های روتور سیم پیچی شده هنگامی که از موتور انتظار می رود تا در طول سیکل بارگذاری اش در لغزشهای زیاد کار کند، باید تلفات آهنی روتور را در محاسبات تلفات لحاظ نمود.



مشخصه های کاری

- تلفات بادخوری و اصطکاک به ساختمان موتور بستگی دارند و در حالت کلی بسیار مشکل است که مقادیر دقیقی را برای آنها تقریب بزنیم. هنگامی که داده های آزمایش روی ماشینهای مشابه در دسترس نمی باشد، تلفات بادخوری و اصطکاک را می توان بین ۱ تا ۳ درصد خروجی نامی در نظر گرفت.

مؤلفه تلفات جریان بی باری در هر فاز برای موتورهای سه فاز برابر است با:

$$I_p = \frac{NLL}{3E_s}$$



مشخصه های کاری

- جریان بی باری در هر فاز برابر است با:

$$I_o = \sqrt{I_m^2 + I_p^2}$$

- برای موتورهای القایی کوچک مقادیر معمول جریان بی باری بین ۳۰ تا ۵۰ درصد جریان بار کامل می باشد.

پارامترهای مدار معادل


- راکتانس مغناطیس کنندگی در هر فاز، را می توان هنگامی که جریان مغناطیس کنندگی و راکتانس نشتی استاتور مشخص است، به صورت زیر محاسبه نمود:

$$x_m = \frac{V_{ph}}{I_m} - x_1$$

- از مدار معادل میتوان برای تعیین مشخصه های کاری موتور استفاده کرد. اما این مدار، باید اشباع مغناطیسی را شامل شود.



پارامترهای مدار معادل

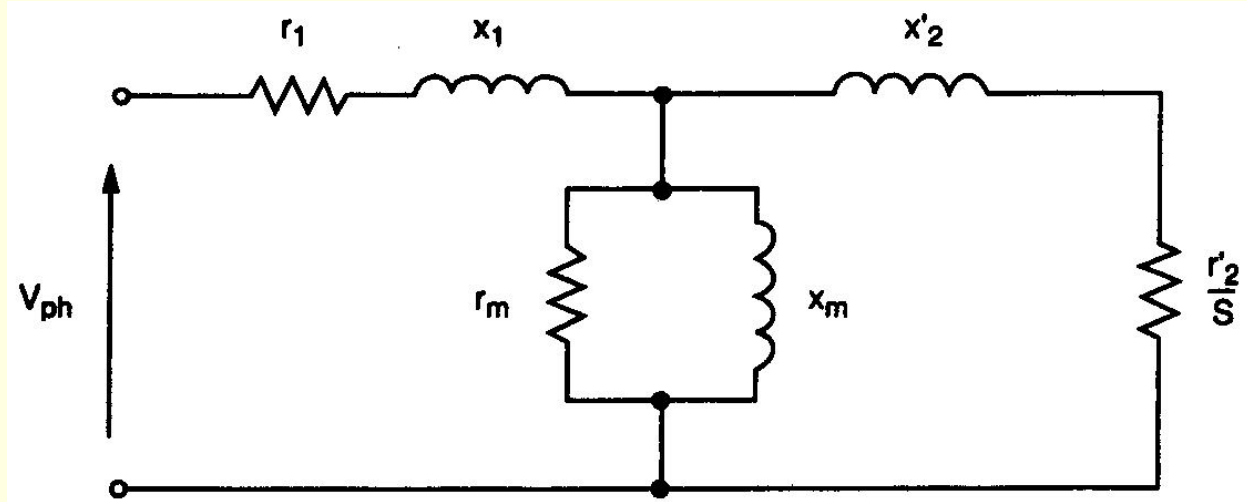

شکل ۵-۱۲ مدار معادل موتور القایی.



طراحی نمونه

- نمونه طراحی

V RPM / KW

Hz

F



طراحی نمونه

- ابعاد اصلی

:/ . :

$$Q = \frac{0/25}{0/7 \times 0/7} = 0/51 \quad \text{KVA}$$

- برای مقادیر ویژه :

$$B_{av} = 0/5T \quad , \quad ac = 22000 \quad \text{متر / آمپر هادی}$$

طراحی نمونه

مقدار اولیه برای ضریب سیم پیچی برابر ۰/۹۵۵ در نظر گرفته می شود،
ضریب خروجی برابر است با:

$$C_o = 1/11\pi^2 \times 0/5 \times 22000 \times 0/955 \times 10^{-3} = 115$$

سرعت سنکرون ۲۵rev/s می باشد. حجم فعال برابر است با:

$$D^2L = \frac{0/51}{115 \times 25} = 1/77 \times 10^{-4} \quad m^3$$



طراحی نمونه

$$D = 55 \text{ mm} , \quad L = 58 \text{ mm}$$

$$\frac{L}{\tau} = 1 / 34$$

طراحی نمونه

ضخامت ورقه ۰/۵ میلی متر و ضریب فشردگی ۰/۹۵ می باشد. طول آهن خالص ۵۵/۱ و گام قطب ۴۳/۲ میلی متر می باشد. شار هر قطب برابر است با:

$$\phi = 0/5 \times 0/0551 \times 0/043 = 1/18 \quad \text{mwb}$$

::

$$l_g = 3/06 - \frac{6560}{55 + 2280} = 0/25 \quad \text{mm}$$



طراحی نمونه

طراحی استاتور

(q)

(q=2)

•

•

•



طراحی نمونه

emf

$$E_s = 0.97 \times \frac{415}{\sqrt{3}} = 232.4 \text{ V}$$

$$T_s = \frac{232.4}{4.44 \times 50 \times 1.8 \times 10^{-3} \times 0.966} = 918$$



دانشکده مهندسی
برق

طراحی ماشینهای الکتریکی / دکتر ابوالفضل واحدی / بهار ۸۴

دانشگاه علم و صنعت
ایران

طراحی نمونه

/

-
-
-
-



طراحی نمونه

:

$$K_c = \sin \frac{150}{2} = 0 / 966$$

:

$$K_{ws} = K_{ds} K_{cs} = 0 / 966 \times 0 / 966 = 0 / 933$$



طراحی نمونه

:

$$\phi = \frac{232/4}{4/44 \times 50 \times 920 \times 0/933} = 1/22 \text{ mwb} \quad , \quad B_{av} = \frac{\phi}{\tau L_i} = 0/51 \text{ T}$$

:

$$I_s = \frac{0/51 \times 10^3}{3 \times 240} = 0/7 \text{ A}$$



طراحی نمونه


$$a_s = \frac{0/7}{6/0} = 0/118 \quad \text{mm}^2$$

mm

mm²

mm

طراحی نمونه

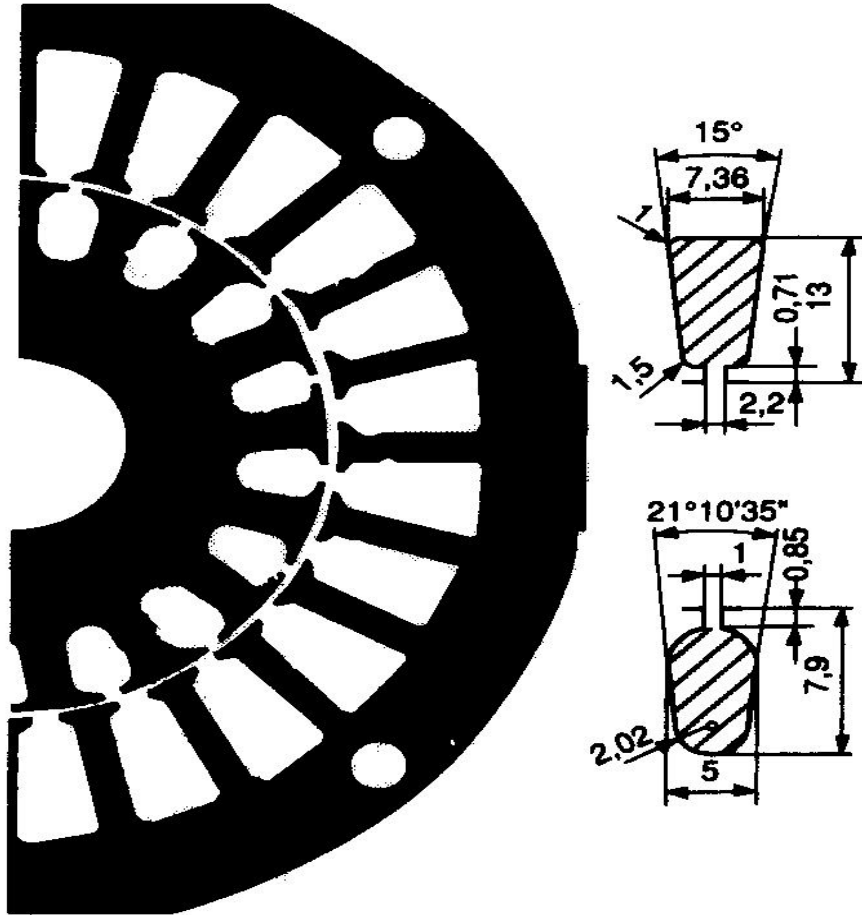

شکل ۵-۱۳ ورقه های استاتور و روتور

یکی از ورقه های با قطر mm ۵۵ در شکل روبرو نشان داده شده است. مزیت استفاده از این ورقه ها ترکیب شیار آنهاست.

مساحت کل ۲۳۰ هادی در هر شیار حدود $72/6 \text{ mm}^2$ بوده و مساحت هر شیار برابر $28/9 \text{ mm}^2$ است. ضریب اشغال شیار حدود ۰/۴ می باشد.



طراحی نمونه

:

$$L_{mts} = 2 \times 0/058 + 2/3 \times 0/43 = 0/215 \text{ m}$$

در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد مقاومت استاتور برابر است:

$$r_s = \frac{1/8 \times 10^{-8} \times 920 \times 0/215}{0/1257 \times 10^{-6}} = 28/4 \quad \Omega$$



طراحی نمونه

چگالی دندانه برابر است با:

$$B_{ts} = \frac{1/22 \times 10^{-3} / 6}{0/0551 \times 0/003} = 1/23 \quad T$$

عمق هسته استاتور $39/9 \text{ mm}$ بوده و چگالی شار هسته برابر است با:

$$B_{cs} = \frac{1/22 \times 10^{-3} / 2}{0/0551 \times 9/39 \times 10^{-3}} = 1/28 \quad T$$

طراحی نمونه

طراحی روتور

:

$$D_r = D - 2l_g = 55 - 2 \times 0/25 = 54/5 \quad \text{mm}$$

جدول ۳-۵ جزئیات ورقه های استاتور و روتور

Part	O/D (mm)	I/D (mm)	A_s (mm ²)	W_t (mm)
Stator	9978	5500	7260	3/00
Rotor	5450	1800	2770	3/90



طراحی نمونه

$$\frac{A_{cr}}{A_{cs}} = \frac{471}{693} = 0/68 \quad :$$

:

$$I_b = \frac{2 \times 3 \times 0/933 \times 920}{17} \times 0/73 \times 0/7 = 154/9 \text{ A}$$

و چگالی جریان در حدود ۵/۶ می باشد که کاملاً قابل قبول است.

طراحی نمونه

اکنون مقادیر چگالی شار هسته و دندان روتور نیز آزمایش میشوند. پهنای دندان $3/9 \text{ mm}$ بوده و چگالی شار دندان برابر است با:

$$B_{tr} = \frac{1/22 \times 10^{-3}}{17/4 \times 0/0551 \times 3/9 \times 10^{-3}} = 1/34 \text{ T}$$

/ T

/ mm



طراحی نمونه

$$I_{er} = \frac{154/9 \times 17}{\pi \times 4} = 209/5 \text{ A}$$

mm

mm

mm

/



طراحی نمونه

mm


/

:

$$r' = 12 \times 920^2 \times 0.933^2 \times 2/7 \times 10^{-2} \left[\frac{0.058}{17 \times 27/7} + \frac{2 \times 0.049 \times 0.95}{\pi \times 16 \times 80} \right] = 34/9 \Omega$$



طراحی نمونه

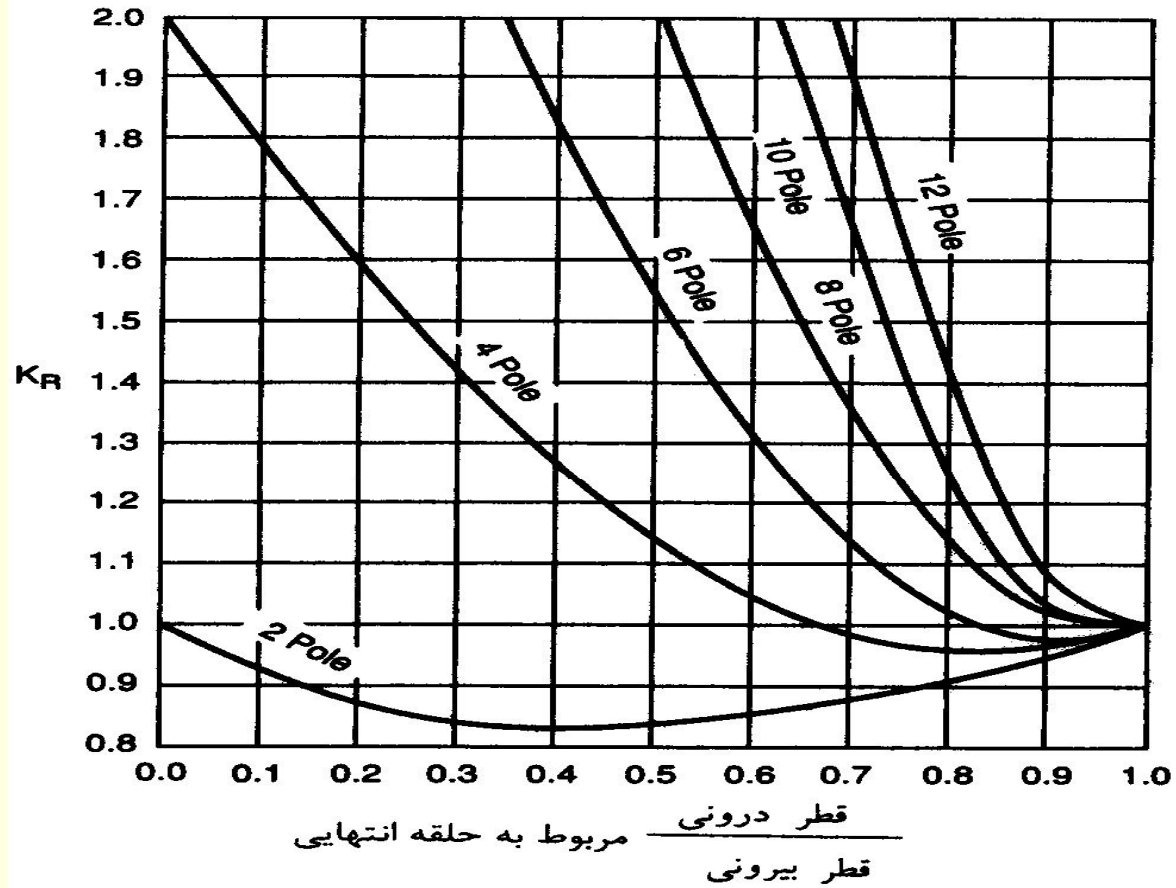

شکل ۵-۱۱ ضریب تصحیح حلقه انتهایی.



طراحی نمونه

جریان بی باری:

:

$$I_m = \frac{0.427 \times 4 \times 211/1}{920 \times 0.933} = 0.42 \text{ A}$$



طراحی نمونه

$$I_p = \frac{16/15}{3 \times 232/4} = 0/023 \text{ A}$$



طراحی نمونه

راکتانس نشتی

•

A

$$\lambda_{ss} = 1/25\mu_0, \quad \lambda_{sr} = 1/85\mu_0$$

:

$$X_{ss} = \frac{8 \times \pi \times 50 \times 920^2 \times 0/058}{4 \times 2} \times 1/25\mu_0 = 12/1 \quad \Omega$$



طراحی نمونه


$$\lambda'_{sr} = 1 / 85 \mu_0 \cdot \frac{0 / 933^2 \times 24}{1^2 \times 17} = 2 / 27 \mu_0 \quad :$$

:

$$X'_{sr} = \frac{8 \times \pi \times 50 \times 920^2 \times 0 / 058}{4 \times 2} \times 2 / 27 \mu_0 = 22 \Omega$$



طراحی نمونه

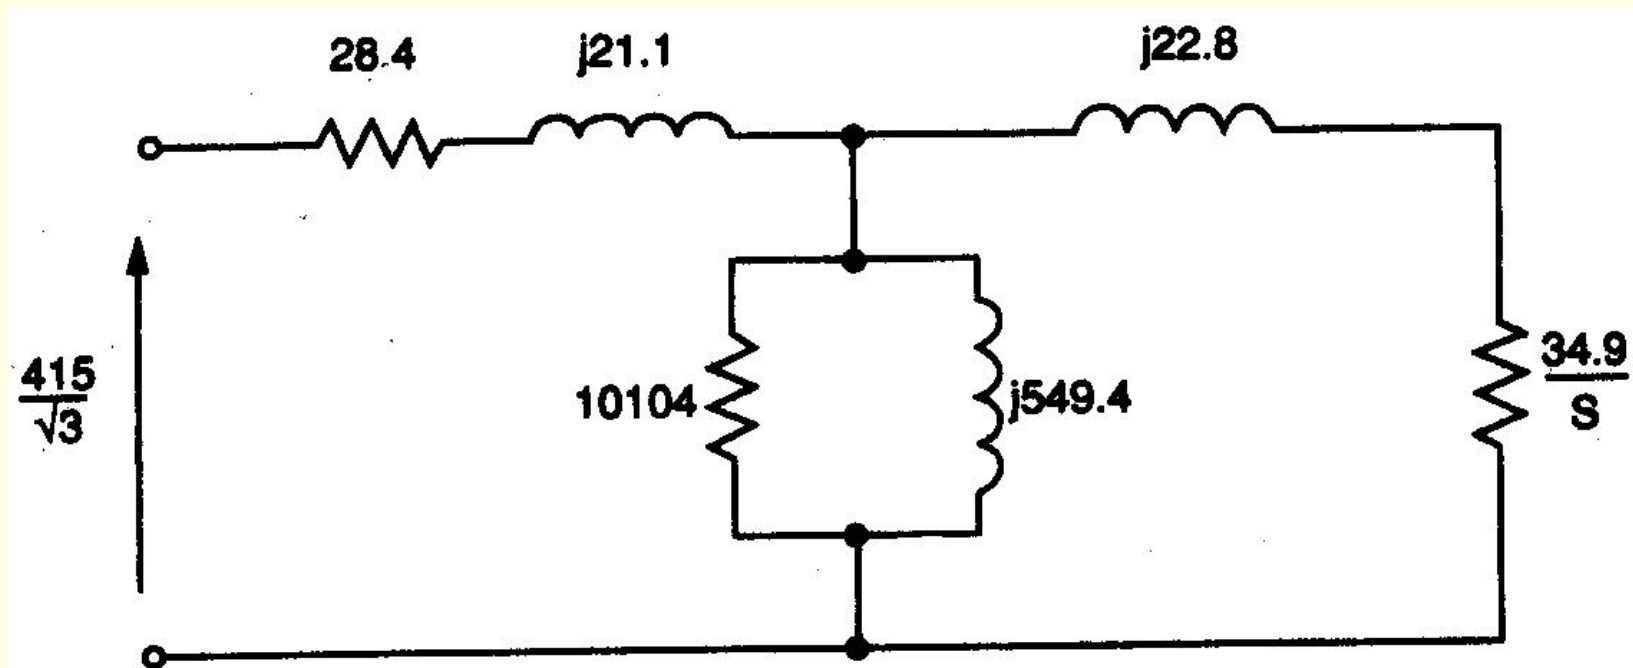

شکل ۱۴-۵ مدار معادل یک موتور القایی 250 W و 1380 rev/min .



دانشکده مهندسی
برق

طراحی ماشینهای الکتریکی / دکتر ابوالفضل واحدی / بهار ۸۴

دانشگاه علم و صنعت
ایران

طراحی نمونه

rev/min

)

w

w

(



طراحی نمونه

جدول ۴-۵ داده های مغناطیس شوندگی

Section	B(T)	B_{60} (T)	Length (mm)	at/m	AT
Air- gap	0/51	0/69	0/349	$55/2 \times 10^4$	1926
Stator teeth	1/23	1/67	13/00	280	3/6
Stator Core	1/28		23/6	250	5/9
Rotor teeth	1/34	1/82	7/9	1000	7/9
Rotor Core	0/9		7/0	160	1/1



طراحی نمونه

• نمونه دوم طراحی

طراحی یک موتور القایی سه فاز $۰/۷KW$ ، $۱۱۴۰۰ rev / min$ ، V ، ۲۰۰ ، $۴۰۰Hz$ ، جهت راه اندازی پمپ سوختی در یک هواپیما مورد نظر میباشد. موتور جهت حرکت به طور غوطه ور در سوخت هواپیما طراحی شده و راندمان و ضریب قدرت آن نباید به ترتیب از $۰/۷$ و $۰/۸$ کمتر باشند.



طراحی نمونه

- ابعاد اصلی

- مقادیر ویژه و خروجی :

$$B_{av} = 0.4T \quad , \quad ac = 40000 \quad \text{متر / آمپر هادی}$$

$$Q = \frac{0.7}{0.7 \times 0.8} = 1/25 \quad \text{KVA}$$

طراحی نمونه

مقدار اولیه برای ضریب سیمپیچی برابر ۰/۹۵۵ در نظر گرفته می شود،
ضریب خروجی برابر است با:

$$C_o = 1/11\pi^2 \times 0/4 \times 40000 \times 0/955 \times 10^{-3} = 167/4$$

rev/s

۲۰۰ حجم فعال برابر است با:

$$D^2L = \frac{1/25}{167/4 \times 200} = 3/734 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$



طراحی نمونه

/

$$D=L$$

:

/

$$D = 33 \text{ mm} , \quad L = 34 \text{ mm}$$



طراحی نمونه

$$\phi = 0.4 \times 0.0323 \times 0.026 = 0.335 \text{ mwb}$$

$$T_s = \frac{12}{4 / 44 \times 400 \times 3 / 348 \times 10^{-4} \times 0.955} = 197$$

mm mm

mm / mm

∴

V / emf

طراحی نمونه

طراحی استاتور

- به علت قطر کوچک، برای هر قطب در هر فاز ۲ شیار را انتخاب می نمائیم. با $q=2$ ، تعداد شیارهای استاتور ۲۴ خواهد بود
- سیم پیچی حلقوی تک لایه مورد استفاده قرار گرفته و گام کلاف ۵ شیار است.

. / . / . /

طراحی نمونه

حال، باید تعداد دورهای استاتور را جهت ایجاد تعداد صحیح هادیها در هر شیار
تصحیح نمود:

- با ۵۰ هادی در هر شیار، دورهای لازم در هر فاز برابر ۲۰۰ خواهد بود.
- مقدار شار در هر قطب 0.335 mwb می شود
- چگالی شار متوسط فاصله هوایی تقریباً در 0.4 T ثابت باقی می ماند

:

$$I_s = \frac{0.7 \times 10^3}{3 \times 115 / 4 \times 0.7 \times 0.8} = 3.6 \text{ A}$$

میتوان چگالی جریان بسیار بالاتری نسبت به چگالی جریان به کار رفته در موتورهای خنک شده با هوا انجام دهیم.

طراحی نمونه

با فرض چگالی جریان استاتور برابر با ۲۰، سطح مقطع هادی برابر خواهد بود با:

$$a_s = \frac{3/6}{20} = 0/18 \text{ mm}^2$$

- قطر هادی مورد نیاز $0/48 \text{ mm}$ می باشد. بنابراین، سیم مسی استاندارد با قطر $0/5 \text{ mm}$ را مورد استفاده قرار می دهیم که سطح مقطع آن $0/196 \text{ mm}^2$ است.
- حال چگالی جریان استاتور حدود $18/4$ می باشد.



طراحی نمونه

:


$$L_{mts} = 2 \times 34 + 2/3 \times 26 = 127/8 \text{ mm}$$

مقاومت استاتور برابر است:

$$r_s = \frac{1/8 \times 10^{-8} \times 200 \times 0/1278}{0/196 \times 10^{-6}} = 2/35 \text{ } \Omega$$

طراحی نمونه

- مساحت کل ۵۰ هادی حدود $9/8$ و با مساحت شیار بین ۲۵ تا ۳۲ میلی متر مربع ضریب اشغال شیار بین $0/4$ تا $0/3$ را نتیجه می دهد. ورقه استاتور در شکل نشان داده شده و مساحت شیار $30/4$ می باشد.

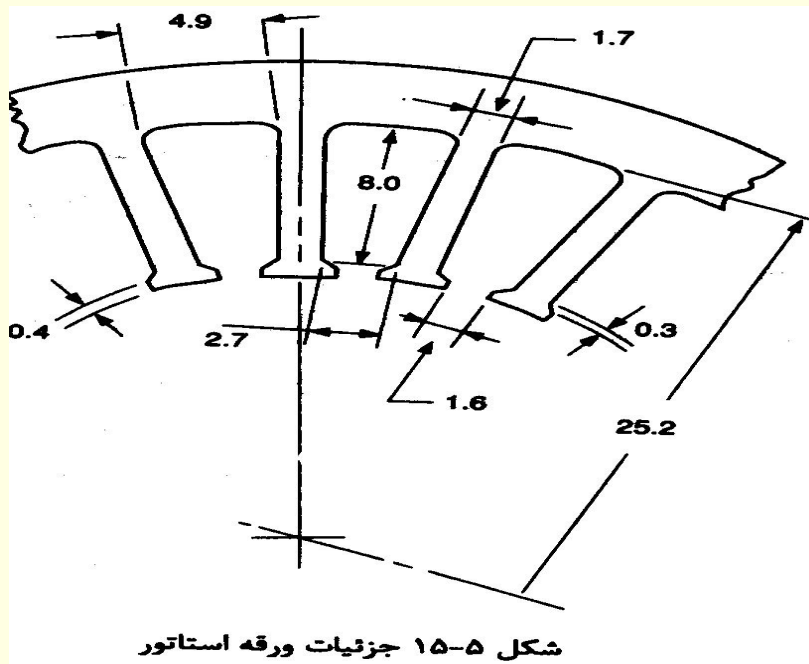



طراحی نمونه

■ با مساحت شیار $30/4$ ، ضریب اشغال $0/322$ می باشد.

■ چگالی شار دندانه های استاتور برابر است با:

$$B_{ts} = \frac{3 / 38 \times 10^{-4}}{6 \times 1 / 7 \times 10^{-3} \times 32 / 3 \times 10^{-3}} = 1 / 03 \text{ T}$$

طراحی نمونه

■ مقدار چگالی شار دندانه $1/0.3$ قابل قبول می باشد.

■ عمق هسته استاتور باید به نحوی باشد که چگالی هسته حدود $T \ 1/5$ شود ،
بنابراین:

$$d_{cs} = \frac{3/38 \times 10^{-4}}{2 \times 1/5 \times 32/3 \times 10^{-3}} = 3/5 \times 10^{-3} \text{ m} \quad \text{یا} \quad 3/5 \text{ mm}$$

قطر بیرونی استاتور $57/4 \text{ mm}$ است.

طراحی نمونه

طول شعاعی فاصله هوایی برابر است با:

$$l_g = 3/06 - \frac{6560}{33 + 2280} = 0/22 \text{ mm}$$


■ قطر روتور $32/56 \text{ mm}$ می باشد.

■ تعداد شیارهای روتور باید بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بیشتر یا کمتر از تعداد شیارهای استاتور باشد.

■ انتخاب ۱۵ شیار روتور، معیار بحث شده فوق در رابطه با هارمونیهای شیار را ایفا می کند.

طراحی نمونه

■ شیار روتور در شکل نشان داده شده و پهنای دندانه $2/2\text{mm}$ می باشد.

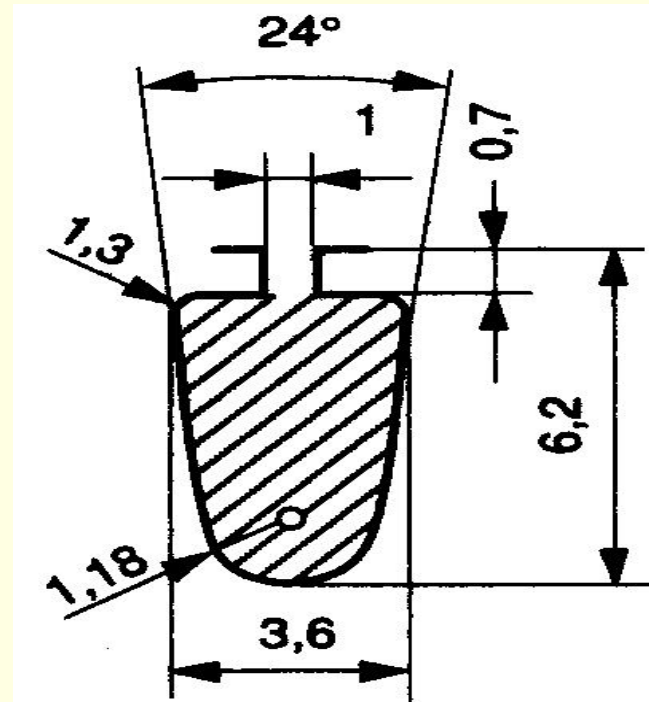

شکل ۵-۱۶ ابعاد شیار روتور




طراحی نمونه

$$I_b = \frac{2m_s K_{ws} T_s}{S_r} I_s \cos \phi = 215 \text{ A}$$

$$I_{er} = \frac{215 \times 15}{4\pi} = 267 \text{ A}$$



طراحی نمونه

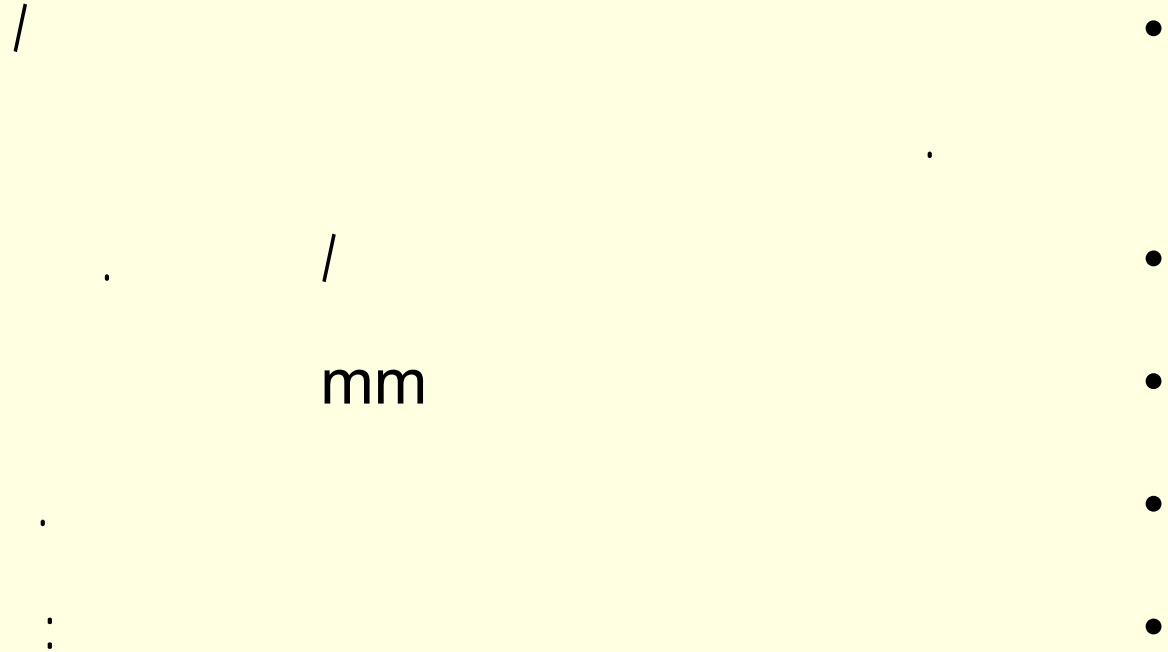

$$r_r' = 12 \times 200^2 \times 0.933^2 \times 2/7 \times 10^{-2} \left[\frac{0.034}{15 \times 15/1} + \frac{2 \times 0.0216 \times 1/28}{\pi \times 16 \times 96} \right] = 1/82 \Omega$$



طراحی نمونه

جریان بی باری:

:

$$I_m = \frac{0.427 \times 4 \times 131/6}{200 \times 0.933} = 1/2 \text{ A}$$

()



طراحی نمونه

65

AT	at/m	(mm)	$B_g(T)$	B(T)	
۱۲۹/۹	۴۳۲۹	۰/۳۰۰	۰/۵۴۴	۰/۴۰	فاصله هوایی
۰/۲	۲۳	۸/۷۰	۱/۴۰	۰/۰۳	دندانه استاتور
۰/۴۵	۳۲	۱۴/۱		- ۱/۵۰	هسته استاتور
۱	۱۶۰	۶/۲	۱/۷۳	۱/۲۷	دندانه رتور
۰/۰۵	۱۱	۳/۹۵		- ۱/۰۳	هسته روتور



طراحی نمونه

75

(W)	P_1 (W / kg)	B_{max} (T)	(kg)	
۳/۲۵	۳۷	۱/۶۲۰	۰/۰ ۸۸	دندانه های استاتور
۱۲۹	۸۶/۵	۱/۳۵۰	۰/۱ ۵۰	هسته استاتور



طراحی نمونه

$$I_p = \frac{16.15 + 35}{3 \times 112} = 0.15 \text{ A}$$

r_m

/ A

$$r_m = \frac{112}{0.15} = 746 \text{ } \Omega$$

W



طراحی نمونه

راکتانس نشتی

:


$$\lambda_{ss} = 1/25 \mu_0 \quad , \quad \lambda_{sr} = 0/75 \mu_0$$

:

$$X_{ss} = \frac{8 \times \pi \times 400 \times 200^2 \times 0/034}{4 \times 2} \times 1/25 \mu_0 = 2/68 \quad \Omega$$



طراحی نمونه

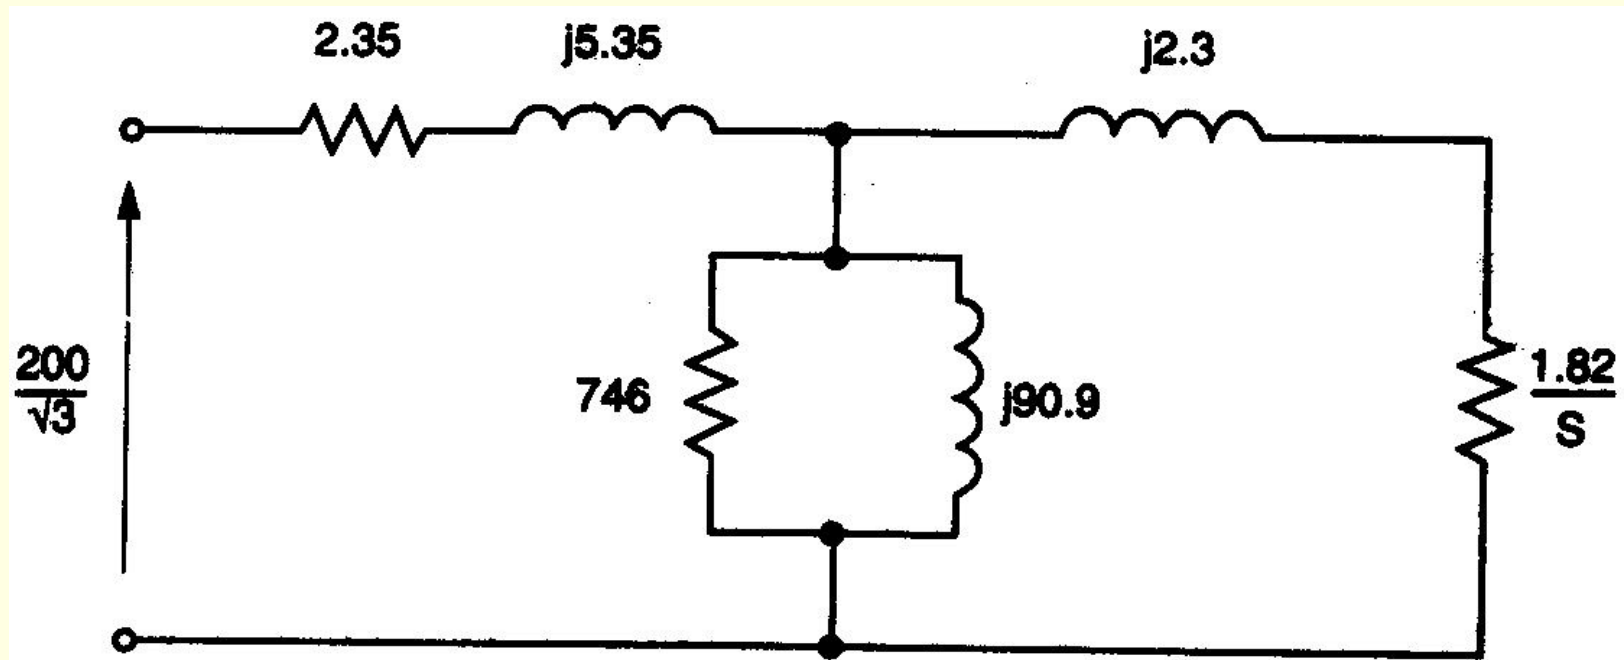

شکل ۱۷-۵ مدار معادل یک موتور القایی 700 W ، 11400 rev/min .